

2- تزويد جهة التسجيل بمعلومات تفصيلية عن الشركة .

3- التخطيط والإعداد للتدقيق .

4- وضع جدول زمني لعملية التدقيق .

- الإتفاق مع الشركة على يوم محدد وساعة لكل قسم دون تعطيل العمل .

- تجهيز جميع الوثائق في القسم لفريق التدقيق وتحديد الشخص الذي يرافق الفريق في كل قسم .

- إجراء المراجعات أو التدقيقات على نظام الجودة .

5- عند تدقيق دليل الجودة الأساسي والأدلة بجهة التقييم والتسجيل ينبغي التعاون والتنسيق مع فريق التدقيق والمراجعة :

- تسجيل ملاحظات ونصائح فريق التدقيق .

- طلب إجراءات تصحيحية أو منعية أحياناً .

- تنفيذ الإجراءات التصحيحية الناتجة عن التقييم المبدئي .

- التقييم ومنح الشهادة .

المرحلة الثالثة- التحسين المستمر للجودة : بعد حصول الشركة على شهادة التوافق مع متطلبات المواصفة يبدأ طريق التطوير والجهد المستمر للمحافظة على كفاءة المنظومة الإدارية للشركة وتطويرها باستمرار :

1- بدء التحسين والتطوير والمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه الشركة .

2- إن معايير نظام الجودة تواصل دورتها في الإرتقاء تبعاً لما يستجد من أفكار وإبتكارات ومستجدات وتغييرات تؤدي إلى تحسين الخدمات والمنتجات وخفض التكاليف .

3- تتعرض الشركة في هذه المرحلة إلى تدقيقات ومراجعات مفاجئة تتراوح بين كل ستة أو تسعة أشهر للتأكد من إستمرارية تطبيق نظام الجودة في الشركة .

المرحلة الرابعة- تجديد الشهادة : علاوة على وجوب متابعة الشركة من قبل الجهة الماندة للشهادة بشكل دوري ، فإن الشهادة في كل الأحوال ينبغي تجديدها بعد مرور ثلاث سنوات من إصدارها ، لذا يتحتم على الشركة طلب التجديد والتحديث والذي يتضمن :

1- محتوى أكبر أو أشمل في الشهادة الجديدة .


2- أنشطة جديدة .

3- منتجات أو خدمات جديدة .

الفصل العاشر

السيطرة النوعية [21] *Quality Control*

النوعية *Quality* تعني تطابق مجموعة الصفات التي يتميز بها المنتج والتي تم تثبيتها عند وضع التصميم ومواصفات بحيث تجعل المنتج قادراً على تحقيق رغبات ومتطلبات المستهلك . إن تحقيق النوعية المطلوبة هو ليس مسؤولية قسم أو فرد معين من مؤسسة إنتاجية بل إنها مسؤولية ذات طابع شمولي يشترك فيها جميع العاملين وتضم مسؤوليات متعددة منها تحليل كلفة النوعية ووضع وتحديد مواصفات النوعية وضمان مدى نجاح أو فشل أسلوب الفحص المعتمد ونتائج الفحص والإختبار الخاص بالمنتج . من الواضح إن هناك احتمالاً لظهور الأخطاء في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية وينشأ عنها منتج بمواصفات تتفاوت على المواصفات المطلوب تحقيقها ومن بين مسؤولية أقسام السيطرة النوعية قبول أو رفض المنتج في مختلف مراحل الإنتاجية وهذا يعني عزل المنتجات غير المطابقة للمواصفات وإعتبارها بالتالي مرفوضة وكما موضحة في المخطط التالي:

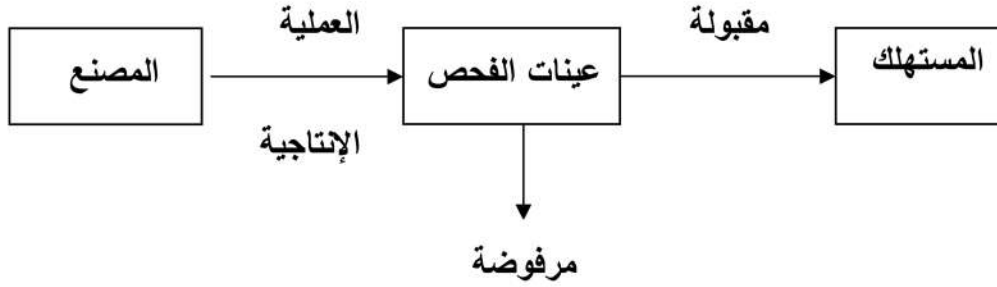

وعليه فإن السيطرة النوعية *Quality Control* على العمليات الإنتاجية تعني مجموعة من الإجراءات التي تطبق لتحسين النوعية أو الحد من الإحرفات المحتملة في مستويات النوعية التي من الممكن حدوثها خلال العملية الإنتاجية بسبب العوامل العشوائية والإسنادية التي تسبب تغير النوعية .

أما نظم السيطرة النوعية فتكون :

1- نظم السيطرة على المواد الأولية .

2- نظم السيطرة على أجهزة وأدوات الفحص والقياس .

3- نظم السيطرة على العمليات الإنتاجية .

4- نظم السيطرة على نوعية المنتج النهائي .

5- نظم السيطرة على النوعية أثناء التداول والتخزين .

تختلف الوحدات المنتجة فيما بينها وذلك نتيجة لما يلي :

أ- عملية الإنتاج : إذ تتعرض الوحدات الإنتاجية إلى ظروف إنتاجية مختلفة نتيجة لتقدم المعدات وإهتزازات المكائن وتذبذب الطاقة الكهربائية .

ب- المواد الأولية : للمواد الأولية تأثير كبير على المنتجات إذ تتباين في مواصفاتها م ثلاً درجة التركيز ، السمك ، التحمل ، نسبة الرطوبة ... إلخ .


ج- اليد العاملة : إن إختلاف خبرة العامل ودرجة إلتزامه بتعليمات الإنتاج وحالتهم النفسية والبدنية قد يكون المصدر الأساسي للتباين ما بين الوحدات المنتجة .

د- عوامل أخرى : مثل درجة الرطوبة ، درجة الحرارة ، شدة الضوء ... إلخ .

إذا كانت حدود التباين بين الوحدات المنتجة مقبول فالعملية الإنتاجية مسيطر عليها نوعياً وإنه ما تحت السيطرة ، أما إذا كان التباين كبيراً ويمكن تشخيص أسبابه غير عشوائية فالعملية الإنتاجية ليست تحت السيطرة النوعية .

وتعتبر مخططات السيطرة من أهم الوسائل التي تميز إستخدامها إذا كان التباين بين الوحدات المنتجة يعود إلى أسباب عشوائية وغير عشوائية عند وجود إنحراف ما بين المذتج الفعلي والمواصفات الموضوعه له .

10-1- مخطط السيطرة *Control Chart* : هو رسم بياني يتكون من ثلاثة خطوط متوازية يمثل خط الوسط منها القيمة الوسطى لمتغير النوعية والخطين الأدنى والأعلى يمثلان القيمتين الدنيا والعليا لمتغير النوعية وهي التي تحدد إن المتغير مقبول أو مرفوض . وكما موضح أدناه :

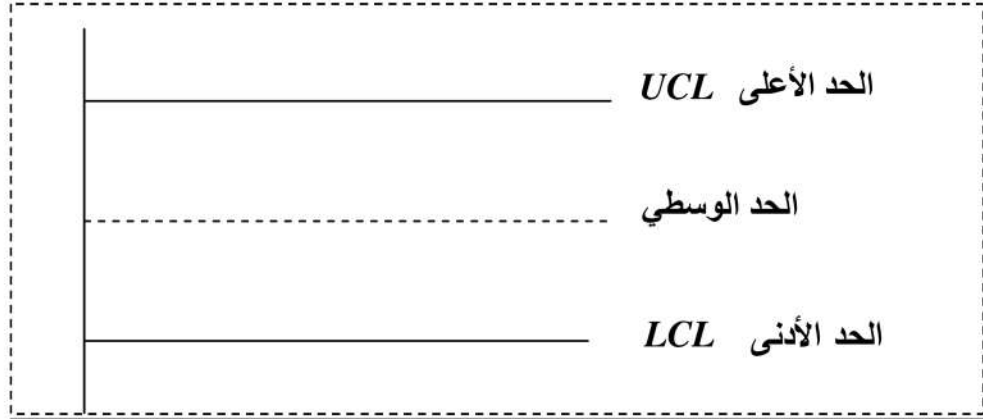

هناك إسلوبان لفحص النوعية هما :

1- إسلوب الفحص الشامل : إذ تفحص كافة وحدات الإنتاج ويمتاز بالخصائص التالية :

أ- كلفة الفحص عالية .

ب- يستغرق الفحص وقتاً طويلاً .

ج- يوفر معلومات أكثر دقة .

د- يحتاج إلى جهد قليل في التخطيط لعمليات الفحص وتحديد النتائج ،

هـ- لا يصلح في الفحوصات التدميرية التي تنتهي صلاحية المنتج نتيجة الإستخدام مثل صناعة الأدوية والكتل الكونكريتية وعتاد الأسلحة وغيرها .

2- أسلوب الفحص بالعينة : إذ تسحب عينة من الوحدات الإنتاجية (أي دراسة جزء من الإنتاج) وبنسبة تتراوح عادةً بين (10 - 20) % من الإنتاج الكلي (ويمتاز هذا الأسلوب بالخائص التالية :

أ- كلفة الفحص قليلة .

ب- يحتاج الفحص إلى وقت قليل قياساً بالفحص الشامل .

ج- يوفر معلومات أقل دقة وتزداد الدقة كلما كان إختيار العينة سليماً بحيث تمثل الوحدات المتبقية .

د- يحتاج إلى جهد كبير في التخطيط لعمليات الفحص وتحديد النتائج .

هـ- يصلح في الفحوصات التدميرية .

وفي هذا المجال يجب الأخذ بنظر الإعتبار مايلي :

1. نوع العينة : إذ تعتمد العشوائية في إختيار مفردات العينة لأنها تحقق فرص متكافئة في

إختيار المفردة إضافة إلى العينة المنتظمة *Systematic Sample* .

2. حجم العينة : أن يتراوح بين (4 - 8) مفردات لكل عينة .

3. عدد العينات : أن يتراوح بين (20 - 25) عينة .

4. سحب العينات : إذا كان الهدف من سحب العينة ضبط الإنتاج تستخدم طريقة أخذ عينة بعد

ترلكم الإنتاج . أما إذا كان الهدف ضبط الماكنة تستخدم طريقة أخذ العينة من خطوط الإنتاج

خلال فترات زمنية محددة .

أنواع مخططات السيطرة :

1- مخططات السيطرة للمتغيرات : وتستخدم هذه المخططات إذا كانت المواصفات النوعية للمنتج

قابلة للقياس الكمي مثل الطول ، الوزن ، الكثافة ، درجة الحرارة ، ... إلخ . ومن أهمها :

أ- مخطط السيطرة للوسط الحسابي *X - Chart* .

ب- مخطط السيطرة للمدى *R- Chart* .

ج- مخطط السيطرة للإحتراف المعياري *σ - Chart* .

2- مخططات السيطرة للصفات : تستخدم للسيطرة على المواصفات النوعية التي لا يمكن قياسها

كمياً ، لذا تقسم إلى حالتين فقط ، أحدهما مقبولة والأخرى غير مقبولة (مرفوضة) . ومن

أهمها :

أ- مخطط السيطرة لنسبة الوحدات المعيبة *P - Chart* .

ب- مخطط السيطرة لعدد العيوب في مفردة واحدة *C - Chart* .

ج- مخطط السيطرة لمتوسط عدد العيوب في مجموعة من المفردات *U - Chart* .

10-1-1-1 مخطط السيطرة النوعية للوسط الحسابي $\bar{X} - Chart$:

تبين التغير الحاصل في قيمة متوسط العملية الإنتاجية ، إذ يحدد في هذه المخططات حدي السيطرة الأدنى والأعلى بحيث يقع المتوسط ما بين هذين الحدين باحتمال 99.7% ، إذا كانت العملية الإنتاجية تحت السيطرة أي إنه 0.3% من الحالات يتخذ القرار الخاطيء بأن العملية الإنتاجية خارج السيطرة في حين إنها في الواقع تحت السيطرة ويحسب الحدين المذكورين كالاتي :

أ- يسحب ما لا يقل عن 25 عينة ويحسب الوسط الحسابي \bar{X}_i لكل عينة $\bar{X}_i = \frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}}{m}$ ثم يحسب

الوسط الحسابي للأوساط الحسابية للعينات المسحوبة $\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{X}_i}{n}$ ، إذ إن :

$$j = 1, 2, \dots, m \quad \text{and} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

m تمثل حجم كل عينة .

n تمثل عدد العينات المسحوبة .

X_{ij} تمثل المفردة j الواقعة في العينة i .

ب- إيجاد الوسط الحسابي لمديات كل عينة \bar{R} إذ يحسب من العلاقة :

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \quad \text{where} \quad R_i = X_{iL} - X_{iS}$$

إذ إن X_{iL} يمثل أكبر قيمة من وحدات العينة i .

X_{iS} يمثل أصغر قيمة من وحدات العينة i .

ج- يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين ، كما يلي :

$$\text{الحد الأعلى} \quad UCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$\text{الحد الأدنى} \quad LCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

إذ إن A_2 قيمة جدولية تعتمد على عدد المشاهدات في كل عينة m .

د- إذا وقعت متوسطات كافة العينات ضمن حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين يعتبر هذان الحدان نهائيان ، أما إذا وقع الوسط الحسابي لواحدة أو أكثر من العينات خارج الحدين الأوليين يعاد

حساب حدي السيطرة بعد إستبعاد العينات الواقعة خارج الحدين الأوليين .

10-1-1-2 مخطط السيطرة النوعية للمدى $R - Chart$: توضح درجة إنتظام العمليات

الإنتاجية ومدى تباين المواصفات فيما بينها . إذ يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى للمدى بحيث

يقسم المدى بأخذ 99.7% ما بين الحدين ، ويكون الإحتساب كما يلي :

أ- يسحب ما لا يقل عن 25 عينة ثم يحسب الوسط الحسابي لمدياتها : $\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$

ب- يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين كما يلي :

$$UCL(R) = D_4 \bar{R} \quad \text{and} \quad LCL(R) = D_3 \bar{R}$$

حيث D_4 , D_3 قيم جدولية تعتمد على حجم العينة m .

ج- يعتبر حدي السيطرة الأوليين نهائيين إذا وقعت مديات كافة العينات بين الحدين ، أما إذا وقع مدى إحدى العينات أو أكثر خارج حدي السيطرة الأوليين فيعاد حساب الحدين بعد إستبعاد العينة (العينات) الواقعة خارج حدي السيطرة .

10-1-3- مخطط السيطرة النوعية للإحراف المعياري $\sigma - chart$: تبين ه ذه اللوحة

درجة توزيع الوحدات حول الوسط الحسابي لها وتعد أدق اللوحات من حيث إس تنتاجها لم سببات التغير وعدم إنتظام العمليات الإنتاجية والتي يمكن حصرها بما يلي :

أ- عدم تناسب مهارة العامل المنفذ للعمليات الإنتاجية مع متطلبات الدقة المطلوب تحقيقها أو إبتعاده عن طرق الإداء الصحيحة وإجراء القياسات المطلوبة بإفترض استخدام مواد أولية بمواصفات مطلوبة.

ب- قصور بإداء المكنة من حيث الدقة بسبب إندثار بعض أجزائها وعدم صيانتها بالشكل المطلوب أو تقادمها .

ولإعداد لوحة الإحراف المعياري نتبع الخطوات التالية :

1. حساب الوسط الحسابي لكل عينة وللعينات ككل.
2. إيجاد الإحراف المعياري لكل عينة وللعينات ككل باستخدام :

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}^2 - m \bar{X}_i^2}{m-1}} \quad \text{and} \quad \bar{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i}{n}$$

3. يحسب حدي السيطرة الأعلى والأدنى الأوليين ، كما يلي :

$$UCL(\sigma) = B_2 \bar{\sigma} \quad \text{and} \quad LCL(\sigma) = B_1 \bar{\sigma}$$

4. يعتبر حدي السيطرة الأوليين نهائيين إذا وقعت الإحرافات المعيارية لكافة العينات بين الحدين ، أما إذا وقعت إحداها أو أكثر خارج حدي السيطرة الأوليين فيعاد حساب الحدين بعد إس تباعد العينة (العينات) الواقعة خارج حدي السيطرة .

أما الجداول الخاصة بقيم D_4, D_3, B_2, B_1, A_2 هي :

m	A_2	B_1	B_2	D_3	D_4
2	1.880	0	3.267	0	3.268
3	1.023	0	2.568	0	2.574
4	0.729	0	2.266	0	2.282
5	0.577	0	2.-089	0	2.114
6	0.483	0.030	1.970	0	2.004
7	0.419	0.118	1.882	0.076	1.924
8	0.373	0.185	1.815	0.136	1.864
9	0.337	0.229	1.761	0.816	1.816
10	0.308	0.284	1.716	0.223	1.777

مثال-1 : الجدول الآتي يبين القطر الداخلي (mm) للواشرات المنتجة في إحدى الورش الـ صناعية لـ عينة 25 . المطلوب : إيجاد الحدين النهائيين للسيطرة النوعية لكل من :
 (أ) الوسط الحسابي ، (ب) المدى و (ج) الإنحراف المعياري .

no. of sample	X_1	X_2	X_3	X_4	no. of sample	X_1	X_2	X_3	X_4
1	36	40	40	39	14	35	36	35	36
2	39	40	36	36	15	35	36	36	36
3	36	36	36	39	16	35	35	39	36
4	40	39	36	40	17	37	40	41	39
5	39	39	40	39	18	35	36	36	39
6	40	36	36	36	19	36	40	39	36
7	36	36	39	36	20	35	34	34	34
8	41	41	40	37	21	36	40	35	35
9	36	35	35	36	22	36	36	35	36
10	36	36	36	36	23	35	39	37	41
11	36	39	39	40	24	39	40	40	39
12	36	36	36	36	25	36	36	36	39
13	36	36	36	39					

الحل : نجد الوسط الحسابي \bar{X}_i والمدى R_i لكل عينة :

no. of sample	\bar{X}_i	R_i	no. of sample	\bar{X}_i	R_i
1	38.75	4	14	35.50	1
2	37.75	4	15	35.75	1
3	36.75	3	16	36.25	4
4	38.75	4	17	39.25	4
5	39.25	1	18	36.50	4
6	37.00	4	19	37.85	4
7	36.75	3	20	34.25	1
8	39.75	4	21	36.50	5
9	35.50	1	22	35.75	1
10	36.00	0	23	38.00	6
11	38.50	4	24	39.50	1
12	36.00	0	25	36.75	3
13	36.75	3	Σ	929.25	70

ثم نجد الوسط الحسابي العام $\bar{\bar{X}}$ ومتوسط المدى \bar{R} :

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{70}{25} = 2.8 \quad \text{و} \quad \bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{X}_i}{n} = \frac{929.25}{25} = 37.17$$

(أ) حدي السيطرة النوعية للوسط الحسابي \bar{X} - Chart بحيث $A_2 = 0.729$ with $m=4$

$$UCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} = 37.17 + 0.729 * 2.8 = 39.211$$

$$LCL(\bar{X}) = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} = 37.17 - 0.729 * 2.8 = 35.129$$

من المخطط للسيطرة النوعية للوسط الحسابي نلاحظ إن المتوسطات الخارجة عن السيطرة تتمثل ل

بالعينات التي تحمل التسلسلات التالية :

no. of sample	\bar{X}_i	R_i
5	39.25	1
8	39.75	4
17	39.25	4
20	34.25	1
24	39.50	1

باستبعاد هذه العينات التي متوسطاتها خارجة عن حدي السيطرة ، سيكون المتوسط العام $\bar{\bar{X}}_{new}$

ومتوسط المدى الجديدان \bar{R}_{new} :


$$\bar{\bar{X}}_{new} = \frac{929.25 - 192}{25 - 5} = 36.86 \quad \text{and} \quad \bar{R}_{new} = \frac{70 - 11}{25 - 5} = 2.95$$

لذا فحدي السيطرة النوعية النهائيان للوسط الحسابي سيكونان :


$$UCL(\bar{X})_{new} = \bar{\bar{X}}_{new} + A_2 \bar{R}_{new} = 36.86 + 0.729 * 2.95 = 39.011$$

$$LCL(\bar{X})_{new} = \bar{\bar{X}}_{new} - A_2 \bar{R}_{new} = 36.86 - 0.729 * 2.95 = 34.709$$

مخطط السيطرة النوعية للوسط الحسابي الأولي

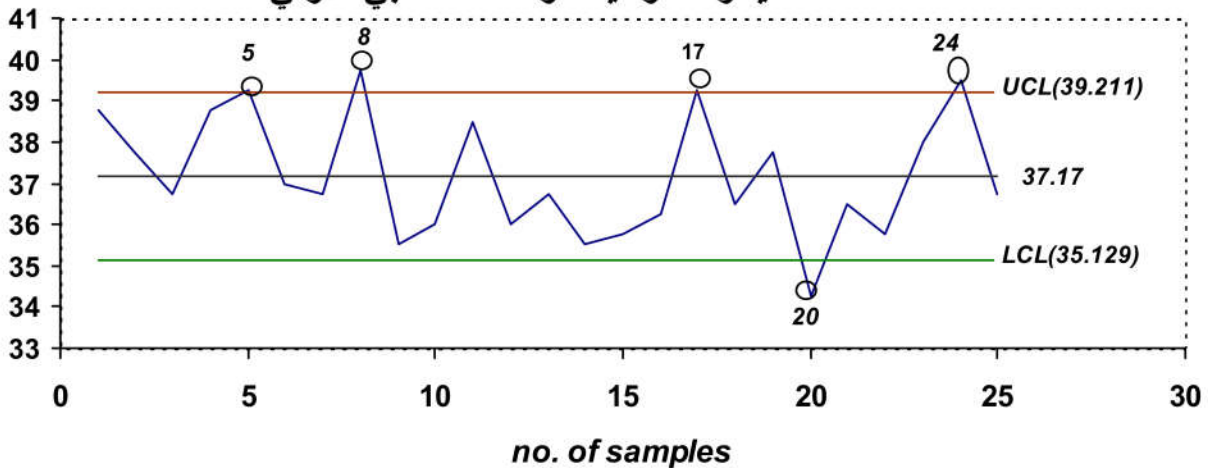

المخطط النهائي للسيطرة النوعية للوسط الحسابي

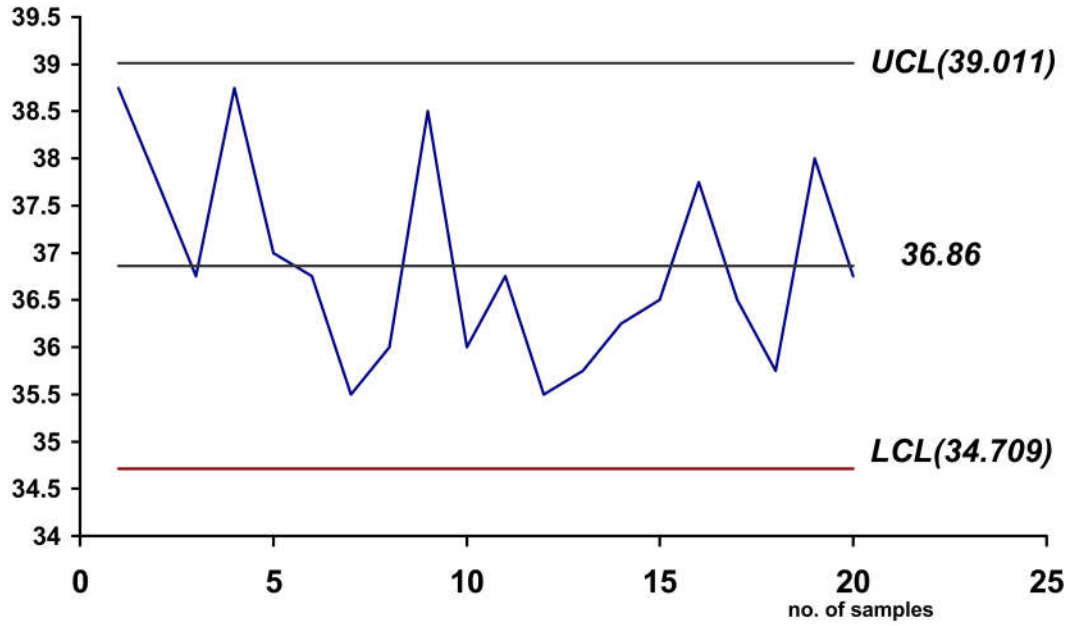


(ب) حدي السيطرة النوعية للمدى *R-Chart* :

$$\bar{R} = 2.8 \quad , \quad D_3 = 0 \quad , \quad D_4 = 2.282$$

$$UCL(R) = D_4 \bar{R} = 2.282 * 2.8 = 6.39 \quad \text{and} \quad LCL(R) = D_3 \bar{R} = 0 * 2.8 = 0$$

مخطط السيطرة النوعية للمدى

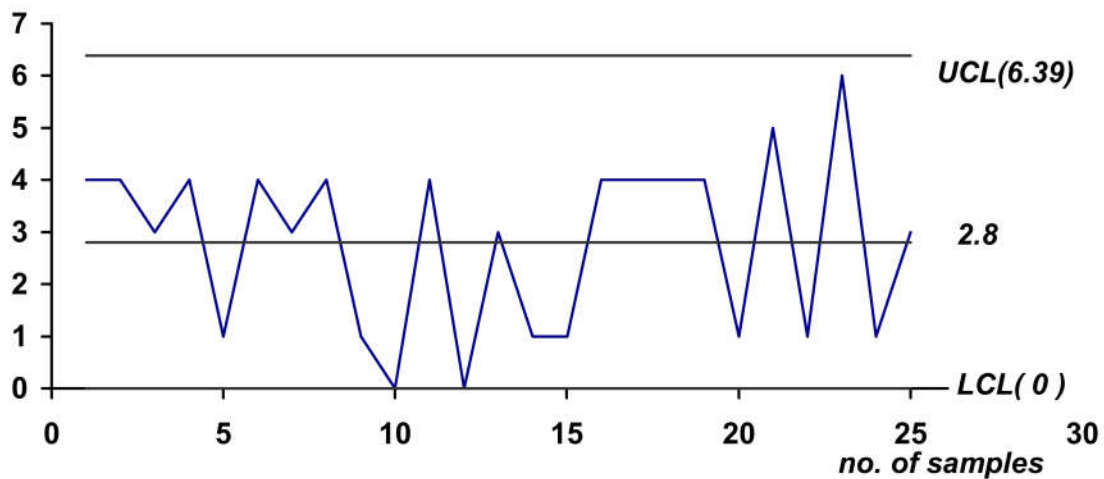

من المخطط أعلاه نلاحظ إن جميع المديات R_i تقع داخل حدي السيطرة ، لذا يصبح الحدان أعلاه هما الحدان النهائيان .

ج- حدي السيطرة النوعية للإحراف المعياري σ - chart :


no. of samples	σ_i	no. of samples	σ_i
1	1.89	14	0.58
2	2.06	15	0.50
3	1.50	16	1.89
4	1.89	17	1.71
5	0.50	18	1.73
6	2.00	19	2.06
7	1.50	20	0.50
8	1.89	21	2.38
9	0.58	22	0.50
10	0.00	23	2.58
11	1.73	24	0.58
12	0.00	25	1.50
13	1.50	Σ	33.55

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}^2 - m \bar{X}_i^2}{m-1}} \Rightarrow \sigma_1 = \sqrt{\frac{36^2 + 40^2 + 40^2 + 39^2 - 4 * (38.75)^2}{4-1}} = 1.89 \dots etc.$$

$$\bar{\sigma} = \frac{33.55}{25} = 1.34$$

$$UCL(\sigma) = B_2 \times \bar{\sigma} = 2.266 \times 1.34 = 3.04 \quad \text{and} \quad LCL(\sigma) = B_1 \times \bar{\sigma} = 0 \times 1.34 = 0$$

مخطط السيطرة النوعية للإحراف المعياري

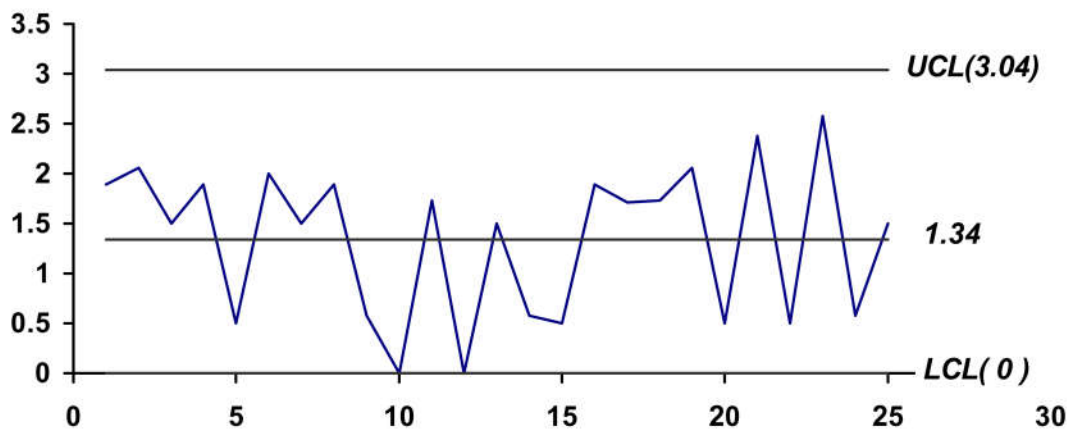

من المخطط أعلاه نلاحظ إن جميع الإحرافات المعيارية σ_i تقع داخل حدي السيطرة لذا ي صبح الحدان أعلاه هما الحدان النهائيان .