



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الأنبار
كلية التربية للعلوم الصرفة
قسم الفيزياء

محاضرات المغناطيسية (المحاضرة الرابعة)

الدكتور جمال فاخر محمد

2019-2020

أجهزة قياس التيار المستمر

هي أجهزة لقياس الكميات الكهربائية مثل :- شدة التيار، فرق الجهد، المقاومة الكهربائية.

تقسم أجهزة القياس الى

اجهزة قياس رقمية	اجهزة قياس تناظرية
١- تعتمد على الالكترونيات الرقمية ٢- تعتمد على ظهور اعداد رقمية على الشاشة تحدد القيمة المطلوبة ٣- مثل اجهزة قياس التيار المستمر او التيار المتردد	١- تعتمد على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة في مجال مغناطيسي ٢- تعتمد على قراءة مؤشر يعطي القيمة المطلوبة ٣- مثل الكلفانوميتر و الاميتر والفولتميتر والاموميتر

الكلفانوميتر ذو الملف المتحرك (الكلفانوميتر الحساس)

الكلفانوميتر :جهاز يستخدم التأثيرات المغناطيسية لقياس لغرض الكشف عن التيار المستمر. ويمكن تحويل الكلفانوميتر ذي الملف المتحرك إلي أميتر أو فولتميتر أو أوميتر.

فائدة الكلفانوميتر


- (أ) الاستدلال علي وجود التيارات الكهربائية المستمرة الضعيفة جدا في دائرة ما .
- (ب) قياس شدة التيارات المستمرة الضعيفة جدا.
- (ج) تعيين اتجاه التيارات الضعيفة.

فكرة عمل الكلفانوميتر

تعتمد على عزم الازدواج المؤثر في ملف يمر به تيار وهذا الملف قابل للحركة في مجال مغناطيسي عندما يمر تيار كهربى في الملف فإنه يتأثر بعزم ازدواج يعمل على انحراف الملف بزاوية معينة وتناسب طرديا مع شدة التيار المار فيه.

تركيب الجلفانومتر ذى الملف المتحرك (الجلفانومتر الحساس)

- ١- ملف مستطيل من سلك رفيع معزول ملفوف حول إطار مستطيل خفيف من الألمونيوم يمكن أن يدور حول محوره ويوضع في قلب الملف أسطوانة ثابتة من الحديد المطاوع.
- ٢- ويوضع الملف والقلب بين قطبي مغناطيس قوي على شكل حذاء فرس قطباه المتقابلان مقعران .
- ٣- يتركز الملف على حوامل من العقيق لتقليل الاحتكاك، ويتحكم في حركته زوج من الملفات اللولبية (الزبركية حيث تعمل كوصلات للتيار بالنسبة للملف فيسهل دخول وخروج التيار.

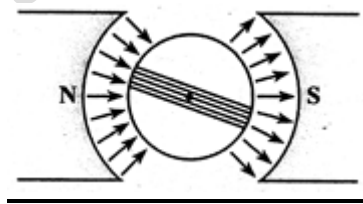

- ٤- مؤشر خفيف من الألمونيوم يتحرك مع الملف تبعا لاتجاه التيار المراد قياسه.
- ٥- تدريج منتظم يتحرك عليه مؤشر .

علل استخدام أقطاب مغناطيسية مقعرة في تركيب الكلفانوميتر؟

- حتى تكون خطوط الفيض المغناطيسي بينهما علي هيئة أنصاف أقطار وهذا يجعل :
- أ- كثافة الفيض المغناطيسي ثابتة في الحيز الذي يتحرك فيه الملف مهما كانت زاوية الملف
 - ب- خطوط الفيض موازية لمستوى الملف وعمودية على الضلعين الطويلين . وهذا يجعل زاوية انحراف المؤشر يتناسب طرديا مع شدة التيار المار في الملف.
 - ج- عزم الازدواج المحرك و الناشئ عن مرور التيار في أي وضع نهاية عظمي لأن مستوي الملف يكون دائما موازيا لاتجاه خطوط الفيض.

شرح عمل الكلفانوميتر ذي الملف المتحرك:

- ١- قبل مرور التيار يكون الملف في وضع الاتزان ويشير المؤشر إلي صفر التدريج.
- ٢- عند مرور التيار في ملف الجهاز يتولد عزم ازدواج مغناطيسي يعمل علي دوران الملف في اتجاه معين.
- ٣- الازدواج المتولد عن التواء الملفين الزنبركين يقاوم حركة دوران الملف.
- ٤- يتزن الملف عندما يتساوى عزم ازدواج اللي مع عزم الازدواج المغناطيسي، وتدل قراءة المؤشر على قيمة شدة التيار.
- ٥- عند عكس اتجاه مرور التيار للملف يتحرك المؤشر في عكس الاتجاه السابق.
- ٦- عند قطع التيار يعمل ازدواج اللي الناتج عن الزنبركيين علي عودة الملف إلي وضعه الأصلي وبالتالي المؤشر إلي صفر التدريج.

حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك:

هي زاوية انحراف المؤشر عن الصفر عند مرور تيار في ملف شدته الوحدة
وتساوي $\frac{\theta}{I}$

او هي النسبة بين زاوية انحراف المؤشر من وضع الصف الى شدة التيار المار في
الملف .

وحدة قياس حساسية الجلفانومتر ذي الملف المتحرك:

هي درجة / ميكرو أمبير $\mu A / \text{deg}$


اميتير التيار المستمر

الأميتير: جهاز يستخدم لقياس شدة التيارات المستمرة الكبيرة مباشرة.

طريقة التوصيل في الدائرة :- يوصل الاميتير بالدائرة على التوالي حتي يكون شدة
التيار المار فيه هو نفس شدة التيار المار في الدائرة والمراد قياسه.

كيفية تحويل الجلفانومتر الى اميتير

يوصل مع ملف الجلفانومتر مقاومة صغيرة على التوازي تسمى مجزئ التيار

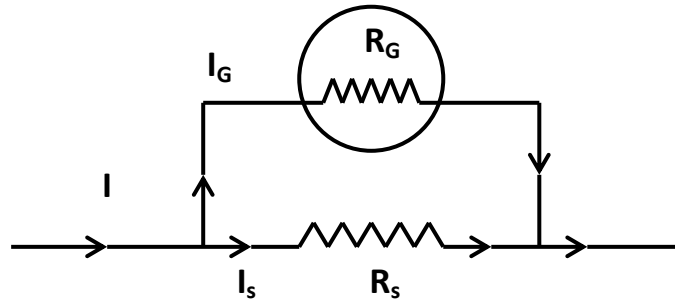

علل صغر مقاومة الأميتر؟

لأن الأميتر يوصل في الدائرة علي التوالي و بالتالي ستضاف مقاومته إلي مقاومة الدائرة لذلك لا بد من صغر مقاومته حتي لا تزداد مقاومة الدائرة فتقل شدة التيار الأصلي المراد قياسه

أو حتى لا يؤثر دخول الأميتر على تغيير شدة التيار المراد قياسه تغيرا ملحوظا في الدائرة الكهربائية المتصلة على التوالي .

استنتاج قيمة مجزى ء التيار R_s

حيث ان مقاومة ملف الجلفانومتر ومقاومة المجزىء موصلة على التوازي

$$V_G = V_s \quad \text{فيصبح}$$

$$I_G R_G = I_s R_s$$

$$I_G R_G = R_s (I - I_G) \quad \text{فيصبح} \quad I_s = I - I_G$$

$$R_s = \frac{I_G R_G}{I - I_G}$$

ويصبح

مجزى ء التيار R_s

مقاومة صغيرة توصل على التوازي مع ملف الجلفانومتر لتحويله الى اميتر

وظيفة المجزى ء :-

- ١- جعل المقاومة الكلية للاميتر صغيرة فلا تؤثر على شدة التيار المار في الدائرة
- ٢- حماية ملف الجلفانومتر من التلف حيث يمر بها الجزء الاكبر من التيار .
- ٣- قياس تيارات اكبر شدة

حساسية الاميتر :-

هي النسبة بين أقصى تيار يقيسه الجلفانومتر قبل توصيل المجزئ إلى شدة التيار

$$\text{حساسية الاميتر} = \frac{I_G}{I}$$

ويمكن تعيين الحساسية ايضا بدلالة مقاومة المجزئ ومقاومة الجلفانومتر من العلاقة

$$\text{حساسية الاميتر} = \frac{R_s}{R_s + R_G}$$

علل صغر مقاومة الأميتر

لأن الأميتر يوصل في الدائرة على التوالي و بالتالي ستضاف مقاومته إلى مقاومة الدائرة لذلك لا بد من صغر مقاومته حتي لا تزداد مقاومة الدائرة فنقل شدة التيار الأصلي المراد قياسه.

أو حتى لا يؤثر دخول الأميتر على تغيير شدة التيار المراد قياسه تغيرا ملحوظا في الدائرة الكهربائية المتصلة على التوالي .

علل الاميتر جهاز غير دقيق (يوجد خطأ في القياس)

لأن الأميتر يوصل في الدائرة على التوالي و بالتالي ستضاف مقاومته إلى مقاومة الدائرة لذلك تزداد مقاومة الدائرة فنقل شدة التيار الأصلي المراد قياسه.

مقدار الخطأ في قراءة الاميتر = شدة التيار قبل توصيل الاميتر بالدائرة — شدة

التيار قبل توصيل الاميتر

المصادر

- ١- اساسيات الكهربائية والمغناطيسية ، تأليف يحيى عبد الحميد الحاج علي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الموصل ١٩٩٦
- ٢- الكهربائية والمغناطيسية ، تأليف يحيى عبد الحميد الحاج علي / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة الموصل.
- ٣- الكهربائية والمغناطيسية ، تأليف ابراهيم ناصر ابراهيم علي /الجزء الثاني/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد ١٩٨٦

Dr. Jamal