

9


وضع الأبعاد

9.1 مقدمة . عند اعداد الرسوم لفرض انتاج الاجزاء ، يجب ان يوضح الرسم شكل الجزء المرسوم بصورة متكاملة دون نقص . ويتم ذلك برسم المساقط المناسبة للجزء . ويجب أن يحوي الرسم أيضا جميع المعلومات الضرورية لفرض انتاج الجزء الى شكله النهائي ، ومن أهم المتطلبات اللازمة هي ابعاد الجسم . فيجب ان تتوفر في الرسم جميع الابعاد اللازمة لفرض الانتاج . ولا يمكن الاعتماد على الرسم بنقل القياسات ، لان دقة الرسم محدوده، يحددها سمك الخطوط ، وهذه الدقة اقل بكثير من الدقة المطلوبة في الانتاج التي يمكن ان تصل الى المايكروونات ، ثم ان ورقة الرسم تتأثر بدرجات الحرارة والرطوبة ، فبالرغم من كون الشكل مرسوم بمقياس معين فإن الرسم لا يحتفظ بأبعاده ، بالاضافة الى ان نقل الابعاد طريقة غير عملية ومضيعة للوقت .


9.2 ثلاثة مجموعات من الأبعاد . ابعاد لها اهمية لاداء الجزء مهمته عند التجميع مع الاجزاء الاخرى في جهاز او آلة او ماكينة ، وتسمى هذه الابعاد بـ « الابعاد الوظيفية » كوضع الابعاد من مرجع اسناد واحد ووضع الابعاد ذو الانحرافات او التفاوتات المسموح بها . ان الابعاد الوظيفية هي من اهم الابعاد التي توضع على الرسم ، لذا يلزم الاهتمام بها وتحديدتها بالشكل المطلوب .

بالاضافة الى الابعاد الوظيفية يجب ان يحوي الرسم جميع الابعاد اللازمة لانتاج الجزء المرسوم بشكل مباشر ومطابق لمراحل الانتاج . فلحفر الثقب في القطعة المبينة في شكل 9.1 نحتاج الى معرفة موقع المركز والحد بالبعدين 18 و 50 . ثم نحتاج الى بعد قطر الثقب كي نأخذ برية بموجب القطر المطلوب ، حيث يفتي قياس البرام نسبة الى اقطارها . اما المافة من حافة الدائرة الى طرف الجسم (البعد 40) فلا نحتاجها للانتاج ومن الخطأ وضعها على الرسم . ان هذه الابعاد تسمى بـ « ابعاد التنفيذ » .

للاشراف على انتاج اية قطعة ، ابتداء من المرحلة الاولى الى التثليل النهائي ، يجب ان يكون في الامكان فحص وتدقيق الابعاد الموجودة في الرسم بواسطة اجهزة القياس الاعتيادية ، كالمسطرة ، و (الفهرنية Vernier) و (المايكروميتر Micrometer) ومحددات القياس ، وغيرها . لذا يجب ان توضع الابعاد بشكل يمكن تدقيقها بسهولة وبشكل مباشر ، فمثلا قياس البعد 30 في شكل 9.2 (أ) ، أسهل من قياس الفراغ 50 . لذا يفضل وضع البعد كما في (أ) . ان هذه الابعاد تسمى بـ « الابعاد حسب متطلبات القياس » .

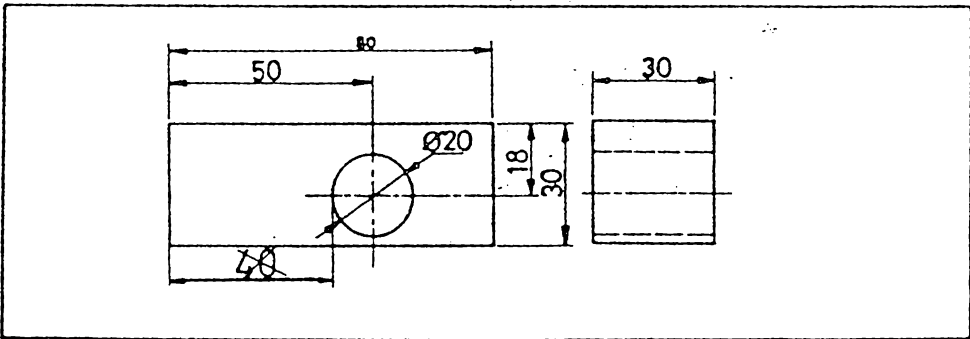


شكل 9.1 وضع الابعاد حسب متطلبات التنفيذ.

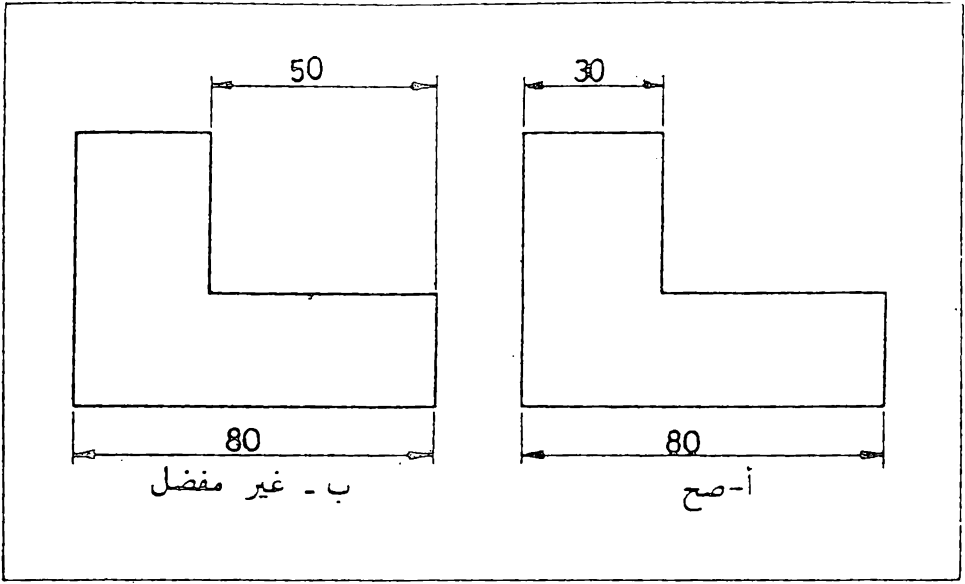

شكل 9.2 وضع الابعاد حسب متطلبات القياس .


9.3 طريقة وضع البعد . تستعمل الخطوط والارقام والرموز والملاحظات لوضع الابعاد ، وترتب هذه العناصر بشكل منتظم بموجب قواعد معينة بحيث توفى بمتطلبات الرسم الهندسي .

خط البعد (Dimension Line) : عبارة عن خط رفيع مستمر طرفيه محددتين بهمين يؤشران الى اتجاه ومقدار البعد . توضع الاعداد البعدية فوق خطوط الابعاد وفي المنتصف ، كلما امكن ذلك ، شكل 9.3 .

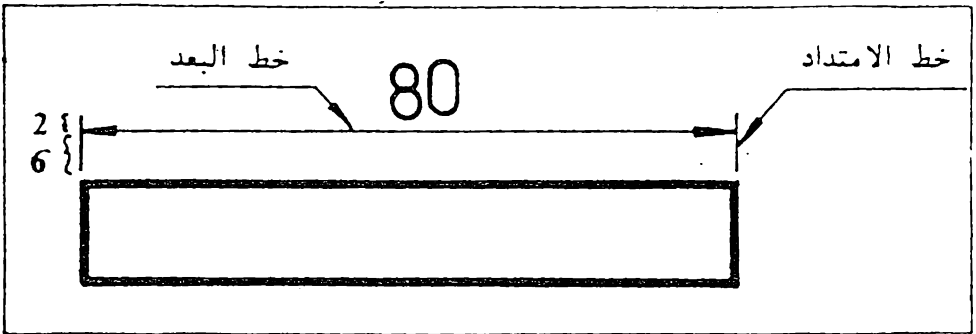


شكل 9.3 خط البعد وخط الامتداد .

يجب ان لاتقل المسافة لخط البعد الاقرب لخط الرسم عن 6 مم ، واما خطوط الابعاد الاخرى الموازية للاول فيجب أن تقع على مسافة لاتقل عن 4 مم عن بعضها ، شكل 9.4 .

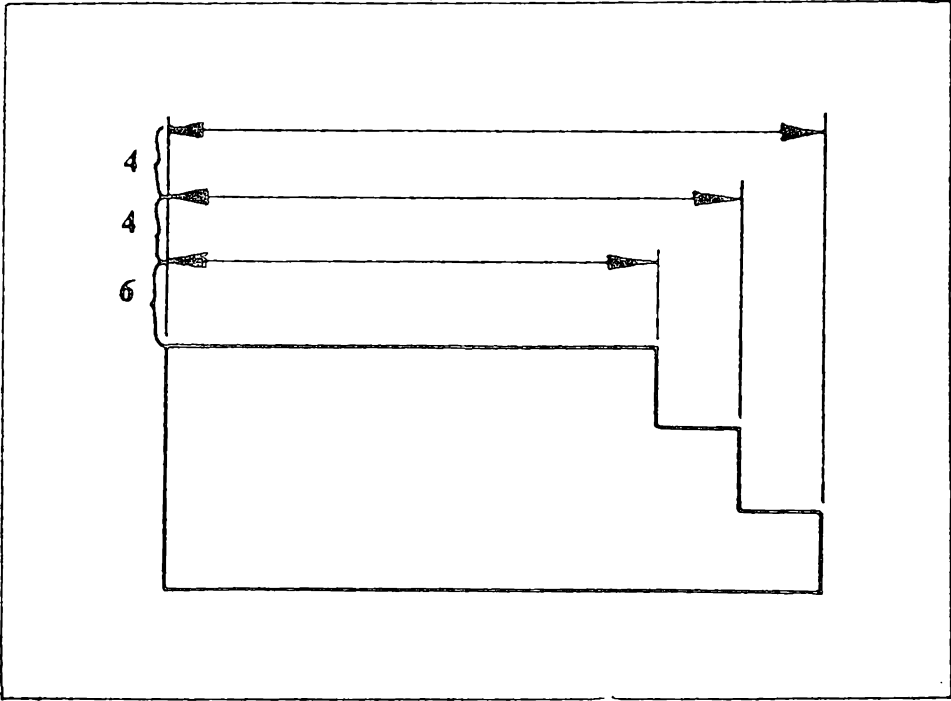

شكل 9.4 المسافة بين خطوط الابعاد المتوازية .


خط الامتداد (Extension Line) : عبارة عن خط رفيع مستمر يمتد من النقطة التي يراد تنسيب البعد اليها ، شكل 9.3 . خط البعد يقابل خط الامتداد بصورة عمودية ، الا في الحالات الخاصة كما في شكل 9.5 . يمتد خط الامتداد بمسافة صغيرة (حوالي 2 مم) الى ما بعد خط البعد ويفضل ترك فجوة صغيرة (حوالي 1 مم) بين الرسم وخط الامتداد .

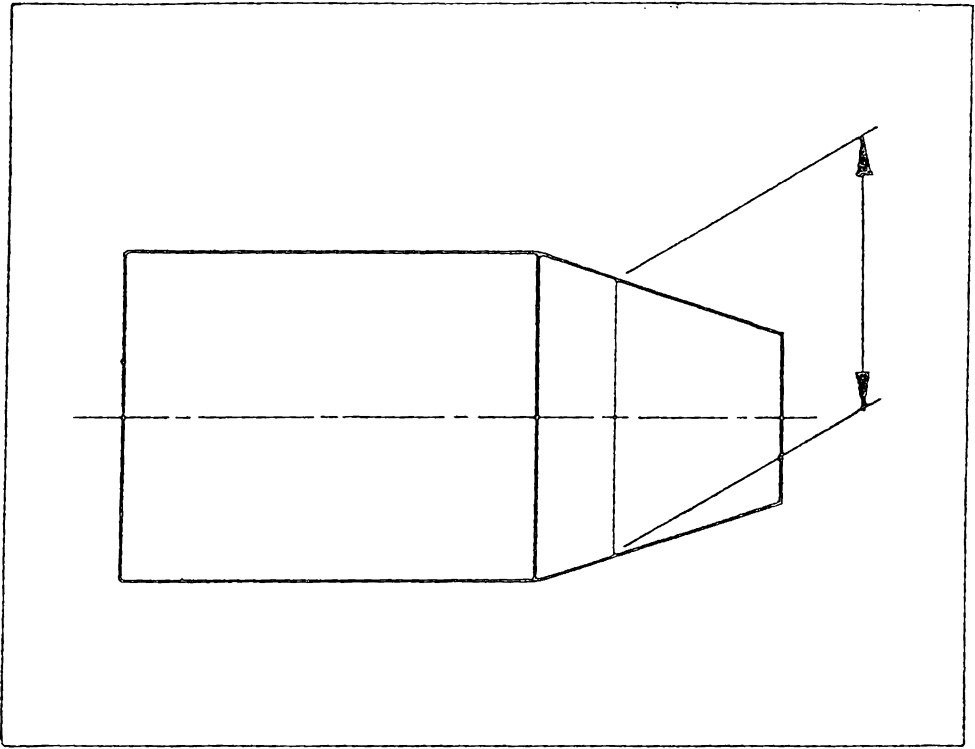

شكل 9.5 خط بعد غير عمودي على خط الامتداد .


ترتيب خطوط الابعاد وخطوط الامتداد : شكل 9.6 (أ) يوضح المثال الصحيح لترتيب خطوط الابعاد وخطوط الامتداد . يجب ان لا تتقاطع خطوط الابعاد مع خطوط الامتداد ، لذا توضع الابعاد الاصغر اقرب الى الرسم . تقاطعت خطوط الابعاد في شكل 9.6 (ب) مع خطوط الامتداد لان الابعاد الاصغر وضمت بعيدا عن الرسم . يمكن ان تتقاطع خطوط الامتداد مع بعضها ولا يجوز تقصيرها كما في شكل 9.6 (ج) .

لا يجوز استعمال خط الرسم كخط امتداد ولا يجوز ان يكون خط البعد امتداد له ، شكل 9.6 (د) .

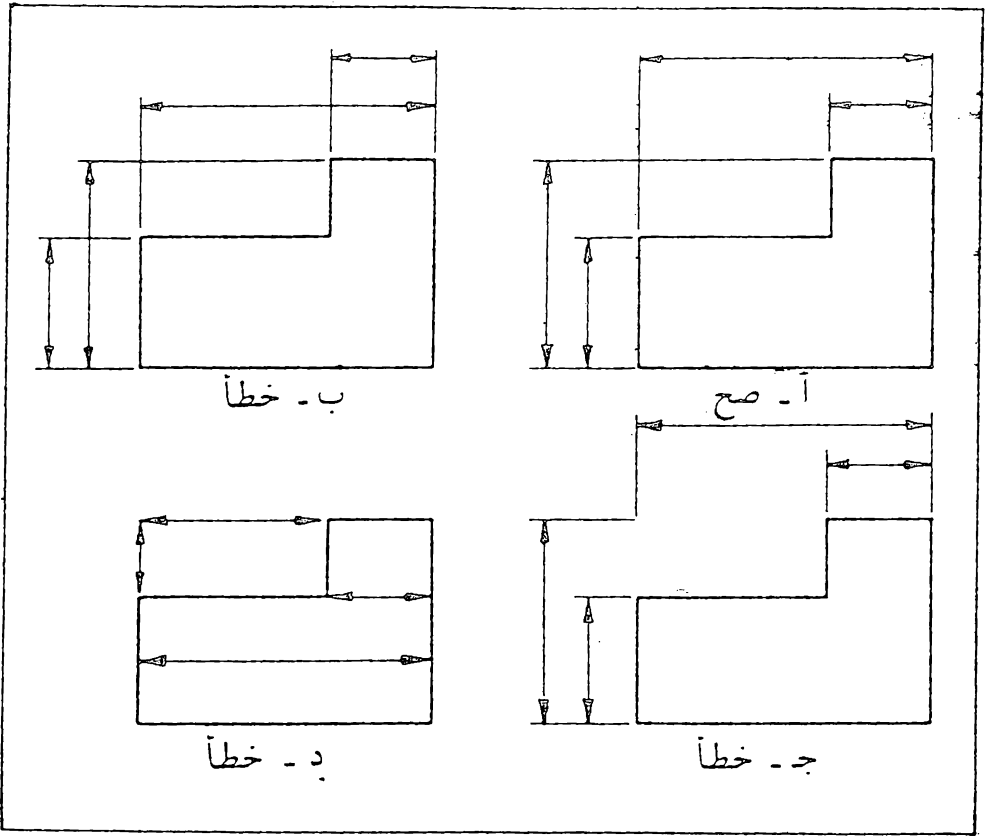


شكل 9.6 ترتيب خطوط الابعاد وخطوط الامتداد.

يجب تجنب تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم، شكل 9.7 .

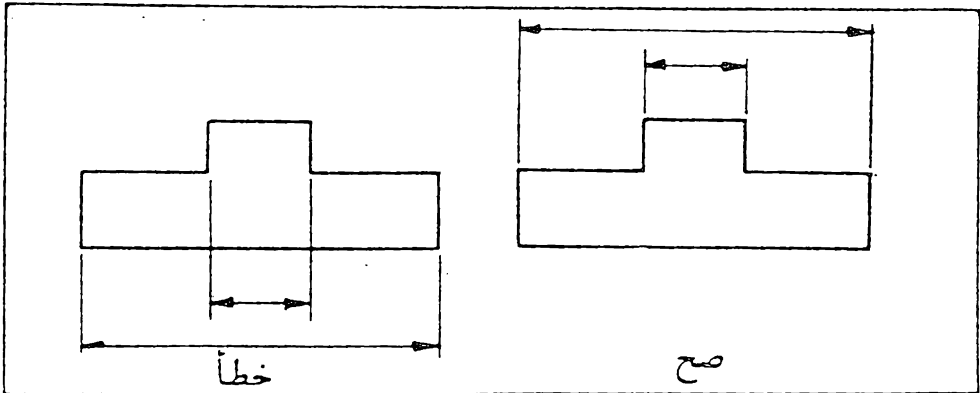


شكل 9.7 تجنب تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم.

ترتب الابعاد في مجموعات وتوضع في مستوى واحد كلما أمكن ذلك ، شكل 9.8 (أ) ، وليس كما في شكل (ب) . اذا تقاطعت خطوط الامتداد مع خطوط الجسم ، فترسم كما في شكل 9.9 (أ) ، ولا يترك فراغ في خطوط الامتداد كما في شكل 9.9 (ب) .

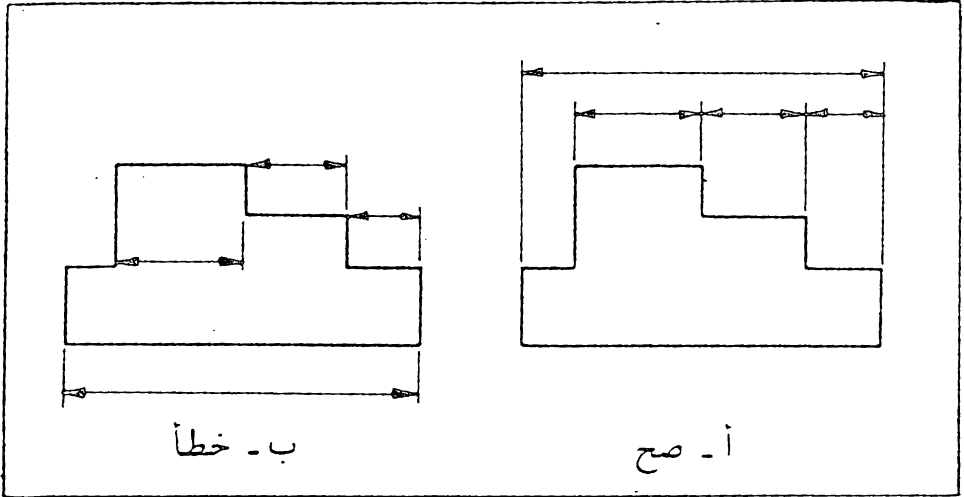


شكل 9.8 ترتيب مجموعات الابعاد .

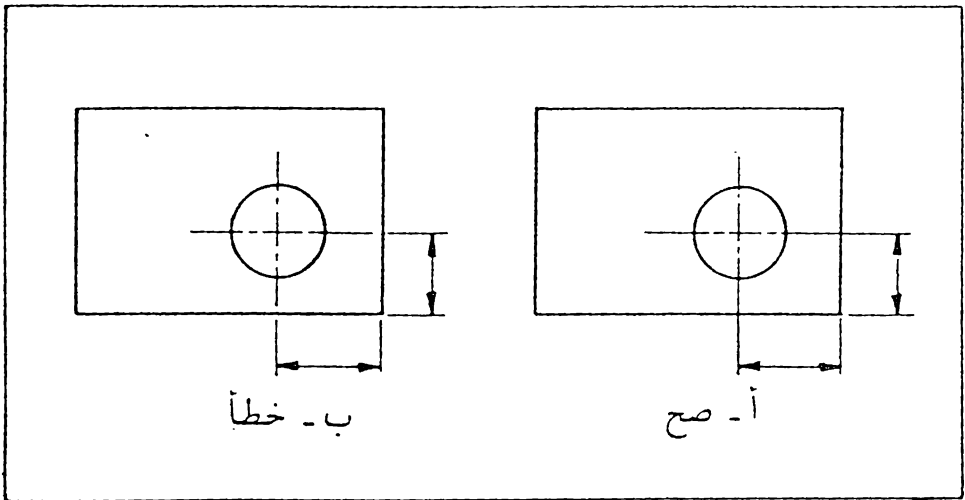


شكل 9.9 تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم .

في بعض الحالات يمكن ترك مجال في خطوط الامتداد لرسم رؤوس الاسهم ،
 شكل 9.10 .


على العموم يجب تجنب وضع الابعاد على الخطوط الخفية ، شكل 9.11 ، وفي
 بعض الحالات يفضل رسم المقطع لوضع البعد عليه ، شكل 9.12 .

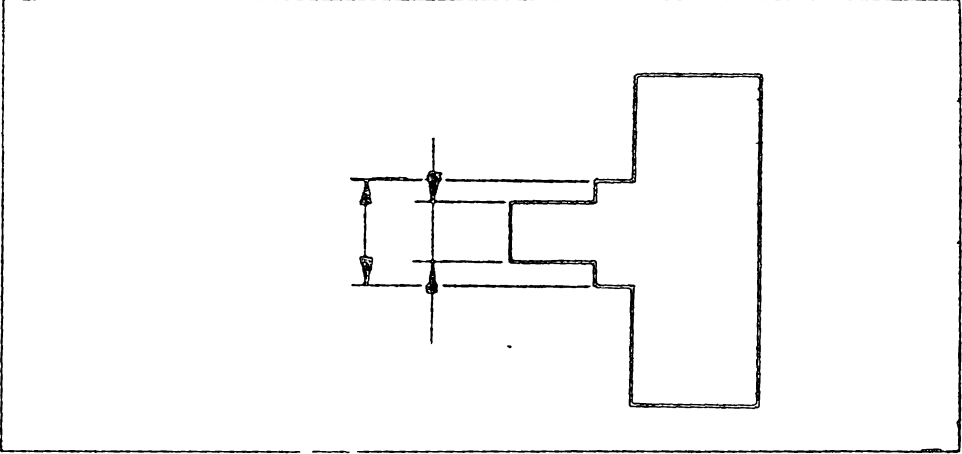

شكل 9.10 يترك مجال في خط الامتداد لرسم رأس الهم .

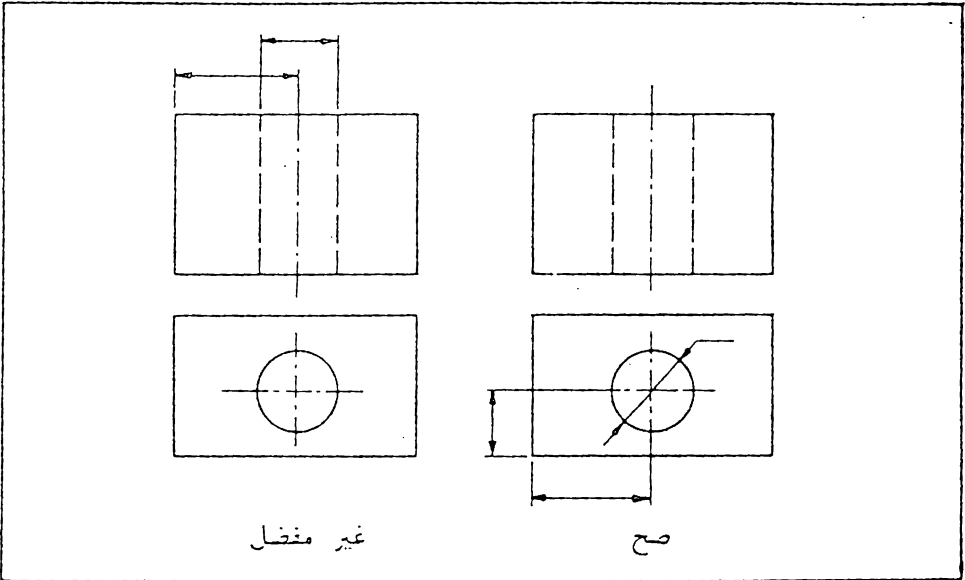


شكل 9.11 يفضل وضع الابعاد على الاجزاء الظاهرة حسب الامكان .

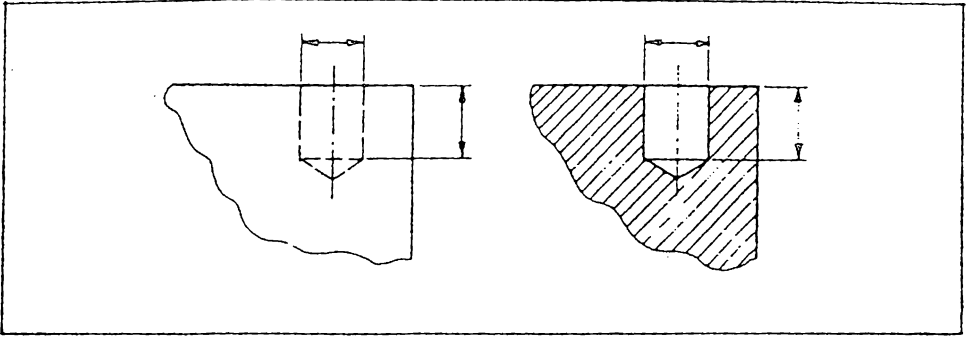

شكل 9.12 يفضل رسم المقطع لوضع البعد عليه.

رؤوس الاسهم: تحدد رؤوس الاسهم مجال البعد . ويتم اختيار مقادير السمات لاسهم خطوط الابعاد تبعا لسماك الخط المحيط المرئي . يبين شكل 9.13 (أ) هيئة السهم والنسب التقريبية بين سماته .


يكون السهم ذو رأس مدبب و طرفية مستقيمين ، ويمكن رسم قاعدة السهم بشكل مقوس . يرسم السهم بشكل منتظم ويكون قياسه ثابت في الرسم الواحد ، وكما ذكر يعتمد على سمك الخط المتعمل في الرسم ، ولا يتغير تبعا لقياس الرسم أو طول البعد ، شكل 9.13 (ب) . تجنب رسم الاسهم بالاشكال المبينة في شكل 9.13 (ج) .

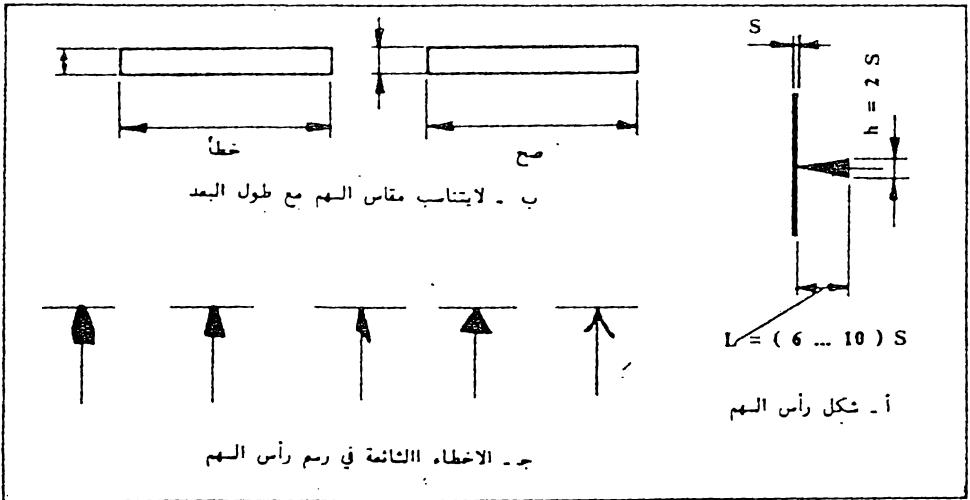


شكل 9.13 رأس السهم والاختفاء الشائعة عند رسمه .

الخط المرشد (Leader) . وهو عبارة عن خط رفيع مستمر يرشد من ملاحظة او بعد وينتهي بهم أو نقطة ملاصقاً الجزء الذي تمود اليه الملاحظة أو البعد .
يؤشر السهم على خط الرسم في حين توضع النقطة على سطح محيط بخطوط الرسم ، شكل 9.14 . يجب ان يكون الخط المرشد التابع لدائرة محورياً ، أي ان امتداده يمر بالمركز . لا يجوز تقاطع الخطوط المرشده مع بعضها ، ويجب تجنب تقاطعها مع الخطوط الاخرى .


الارقام والرموز : تكتب الابعاد رقماً بالمليمترات فوق خط البعد وفي المنتصف كلما امكن ذلك ، ولا توضع وحدة القياس (مم) جنب الرقم ، شكل 9.15 .
توضع الابعاد الجانبية بحيث تقرأ من اليمين ، شكل 9.16 .

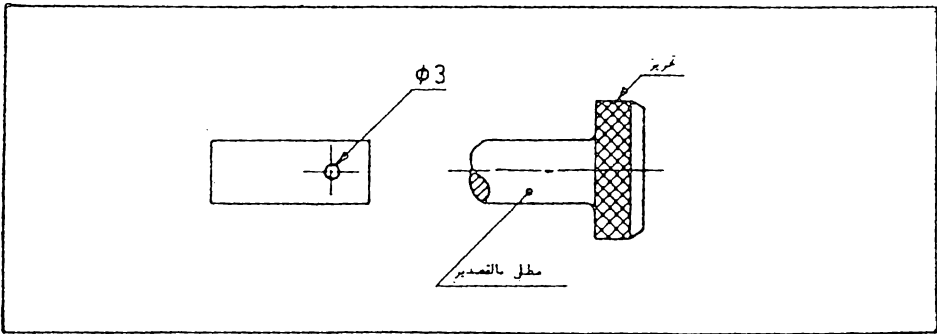

شكل 9.14 الخط المرشد .

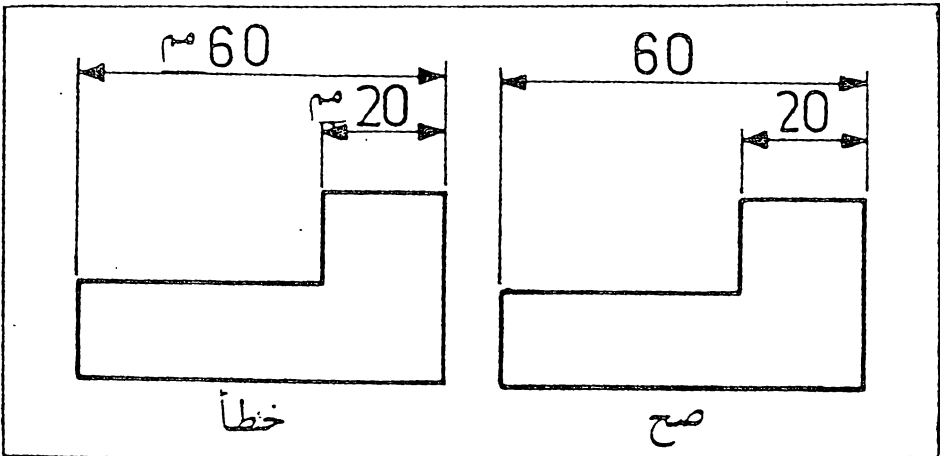


شكل 9.15 توضع الابعاد بالمليمترات فوق خط البعد ، ولا توضع وحدة القياس .

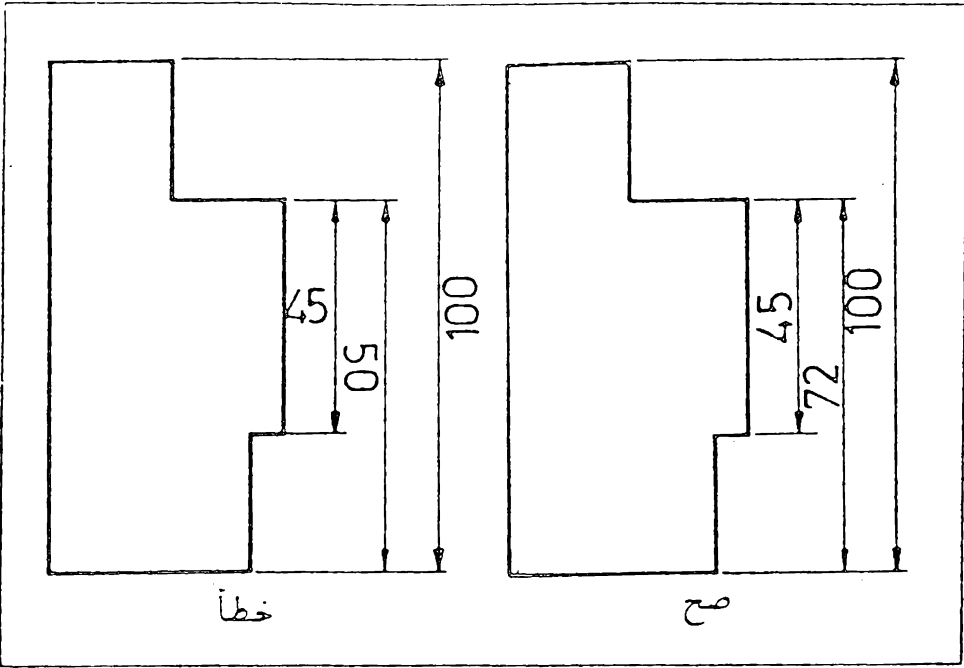


شكل 9.16 توضع الابعاد الجانبية فوق خط البعد بحيث تقرأ من اليمين .

عند ضيق المجال يمكن وضع الاسهم من الخارج ووضع الرقم فوق خط القياس ،
 واذا كان المجال لا يتسع للرقم فيمكن وضعه في الخارج ايضا ، شكل 9.17 .

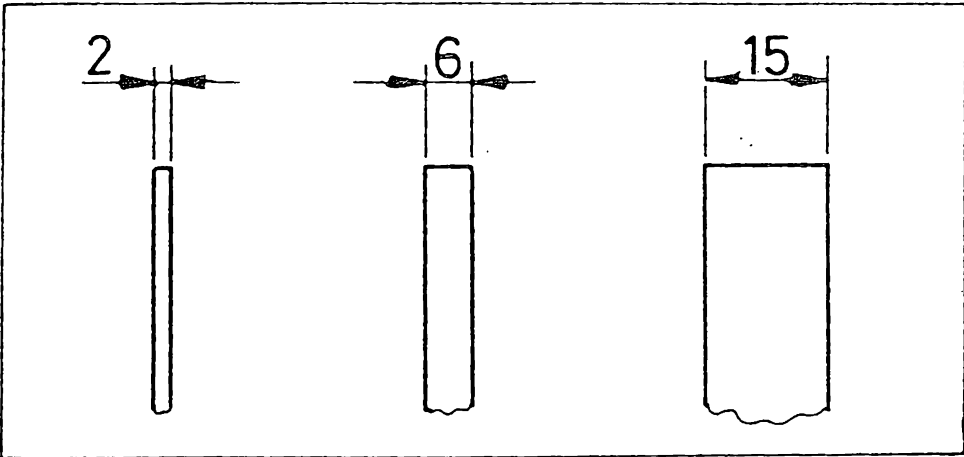

شكل 9.17 وضع الابعاد في المجالات الضيقة .

- لا يجوز تقاطع الأرقام مع خط المحور أو غيره من الخطوط .
 فيما يلي بعض الرموز المستعملة مع الأبعاد ، شكل 9.18 .
- ⊘ للدلالة على القطر .
 - R للدلالة على نصف القطر .
 - للدلالة على المربع .
 - للدلالة على الزاوية .

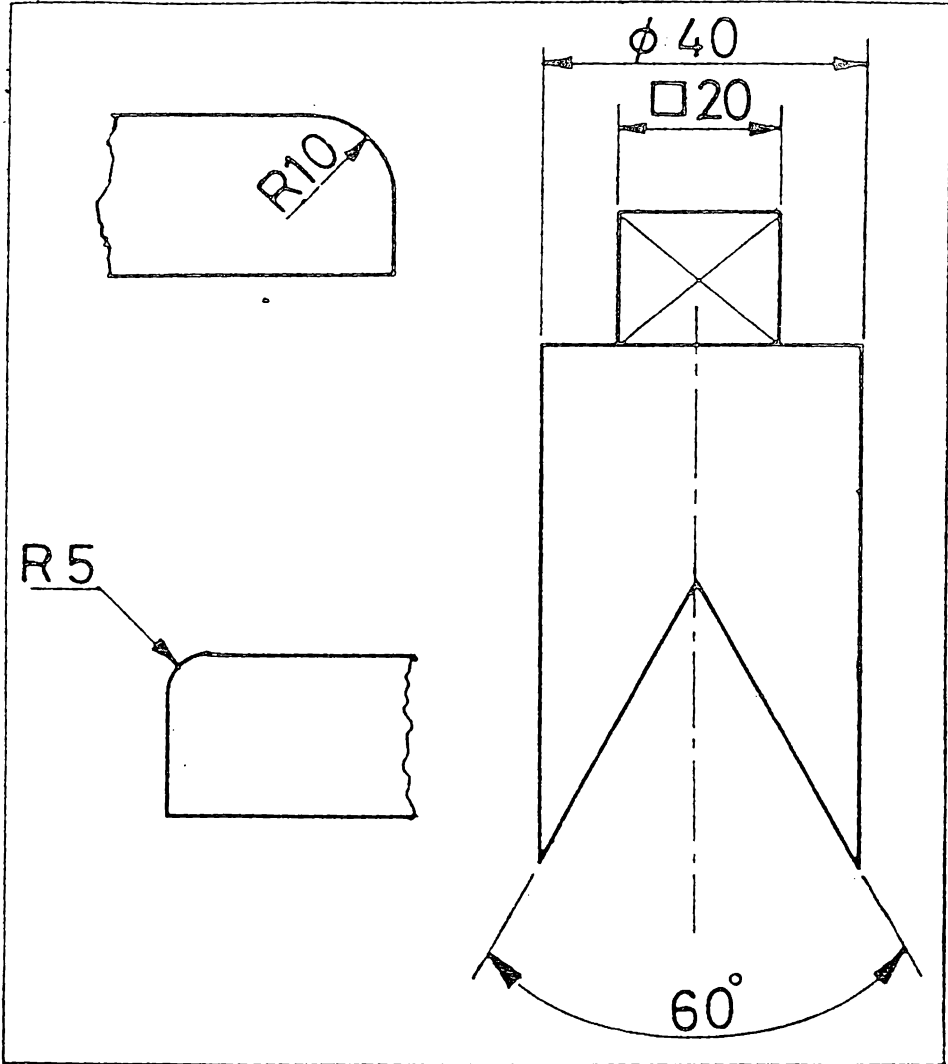

شكل 9.18 بعض الرموز المستعملة مع الأبعاد .


9.4 مقياس الرسم . يفضل اتمام الرسم بالمقياس الطبيعي للجسم ، اما اذا اقتضت الضرورة فيمكن تكبير او تصغير الرسم وتوضع دائما الابعاد الحقيقية للجسم على الرسم بنقض النظر عن تكبير او تصغير الرسم ، ويلزم ذكر مقياس الرسم في الحقل المخصص من مجمع المنوان .

توصي المواصفة القياسية المراقبة المختصة ، باستعمال الاعداد 2, 5, 10 كمضاعفات ومقسومات لمقياس الرسم ، وتكون المقاييس الموصى باستعمالها كما يلي:

للتصغير	للتكبير
2 : 1	1 : 1000
5 : 1	1 : 500
10 : 1	1 : 100
50 : 1	1 : 50
100 : 1	1 : 10
500 : 1	1 : 5
1000 : 1	1 : 2


يوضع مقياس الرسم بنفس الوضعية (مثال ... مقياس الرسم 10 : 1) اي ان الرسم مرسوم بمقياس قدره عشرة أضعاف الحجم الحقيقي للجزء .

9.5 الابعاد الزاوية . ان خط بعد الزاوية عبارة عن قوس دائري مركزه نقطة تقاطع ضلعي الزاوية ، ويرسم بنصف قطر مناسب . لا يختار مركز خط البعد في غير النقطة المذكورة ، شكل 9.19 . توضع ابعاد الزوايا وانحرافاتها

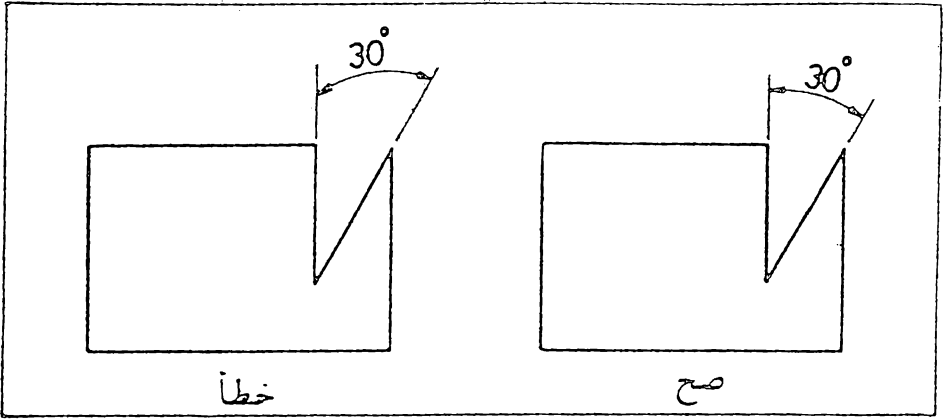


شكل 9.19 خط بمد ازاوية .


الحدية بالدرجات والدقائق والثواني مع بيان وحدة القياس . مثال ذلك 6° ،
 $12''$ ، $40^\circ 30''$ ، $30^\circ \pm 15''$. ترتب الابعاد كما في شكل 9.20 ،
 واذا تطلب وضع الابعاد في المناطق غير المفضلة فيمكن بيانها كما في شكل
 9.21 (أ) ، وللزوايا الصغيرة يمكن وضع الاسهم من الخارج شكل 9.21 (ب) .
 تجنب استعمال خط الجسم كخط امتداد عند وضع بعد الزاوية ، شكل 9.22 .

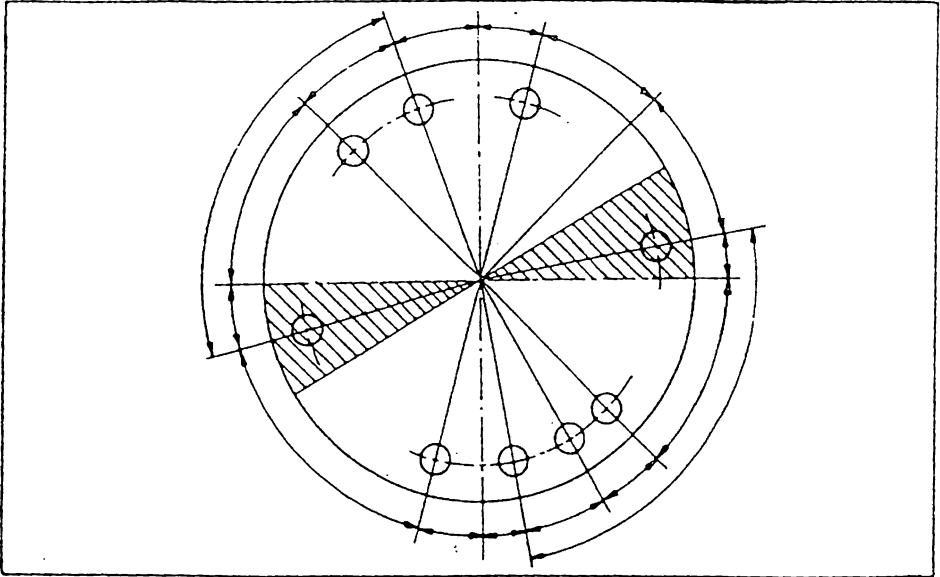

شكل 9.20 ترتيب ابعاد الزوايا ، لايفضل وضع ابعاد الزوايا في المناطق
 المضللة .

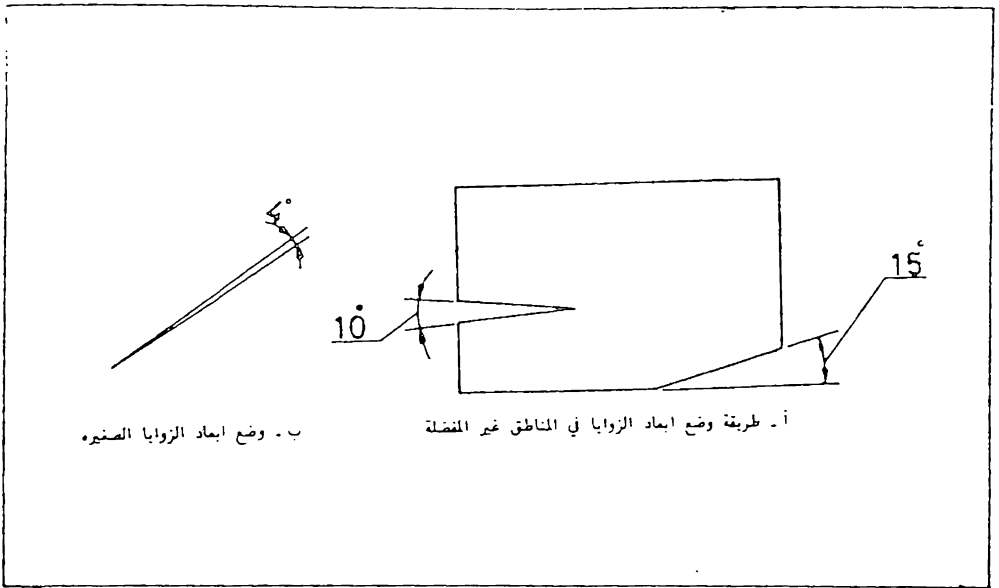


شكل 9.21 وضع ابعاد الزوايا

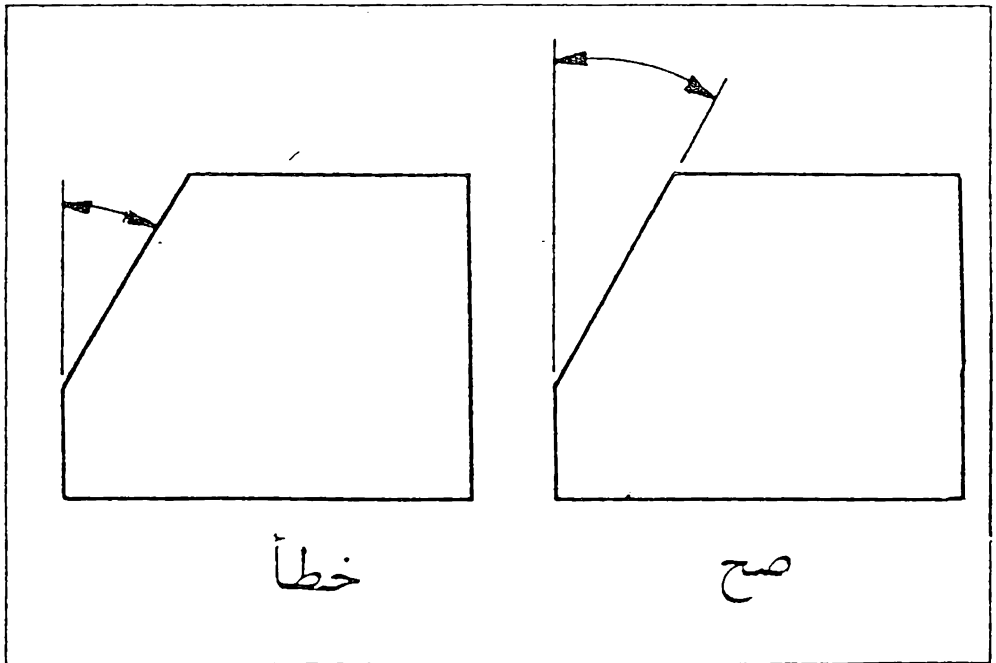

شكل 9.22 وضع ابعاد الزوايا ، تجنب استعمال خط الجسم لوضع البعد

يمكن وضع بعد الزاوية أيضا كما يلي
يوضع بعد ضلعي المثلث القائم الزاوية الذي يحوي الزاوية الممنية كما في شكل
9.23 (أ) ، أو بأعطاء قيمة الزاوية وبعد أحد ضلعي المثلث كما في شكل
9.23 (ب) . ان الطريقة الاولى مناسبة للاعمال التي تتطلب الدقة .

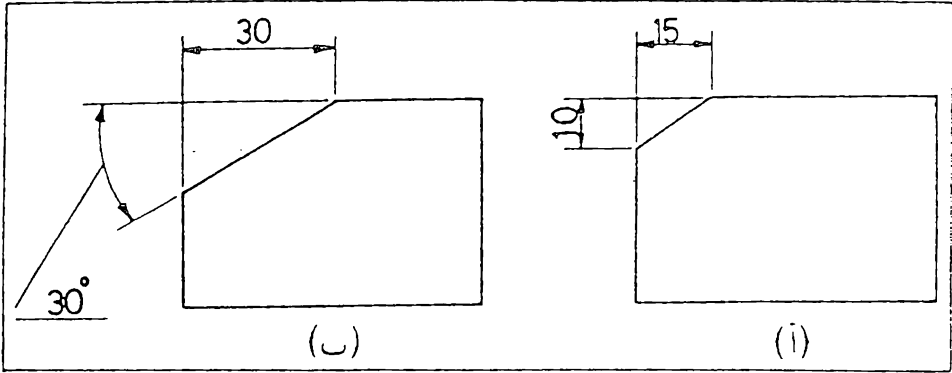

شكل 9.23 وضع ابعاد الزوايا

9.6 ابعاد الاقواس والمنحنيات


أ - الاقواس : تعطي ابعاد الاقواس الدائرية بأعطاء مقدار نصف القطر في المقط الذي يبين الشكل الحقيقي للقوس . ويرسم خط البعد بزاوية مناسبة بحيث يرا امتداده في المركز ، ويستعمل سهم واحد يؤشر الى القوس ، ولا يوجد سهم في المركز . يسبق البعد الحرف (R) ليدل على نصف القطر ، شكل 9.24 (أ) . لا يرسم خط البعد بشكل أفقي أو عمودي . يمكن تبيان مركز القوس بصليب صغير لزيادة توضيح الرسم ، شكل (أ) ، (ب) ، (ج) . ويفضل حذف المركز للاقواس الكبيرة التي مركزها يقع خارج نطاق ورقة الرسم او بعيداً عن القوس ، شكل (د) ، اما اذا كانت هناك ضرورة لتبيان مركز القوس الكبير ، فيمكن تقريب المركز من القوس ، وفي هذه الحالة يبين خط البعد نصف القطر منكسراً بزاوية 90° ، شكل (و) .

عند مد عدة أنصاف أقطار من مركز واحد لا يجوز أن يقع أي اثنين منها على خط مستقيم واحد ، شكل (ز) . عندما تكون أنصاف أقطار التدويرات مماثلة أو احدها يمثل الاكثريّة في الرسم ، فيوصي بعدم بيانها على الرسم مباشرة ، بل الاكتفاء بذكرها في المتطلبات الفنية على الشكل التالي :

« انصاف اقطار التدويرات = R 4 »


« انصاف اقطار الانحناءات الداخلية = R 6 »

« انصاف الاقطار غير المؤشّره = R 10 » وهكذا .

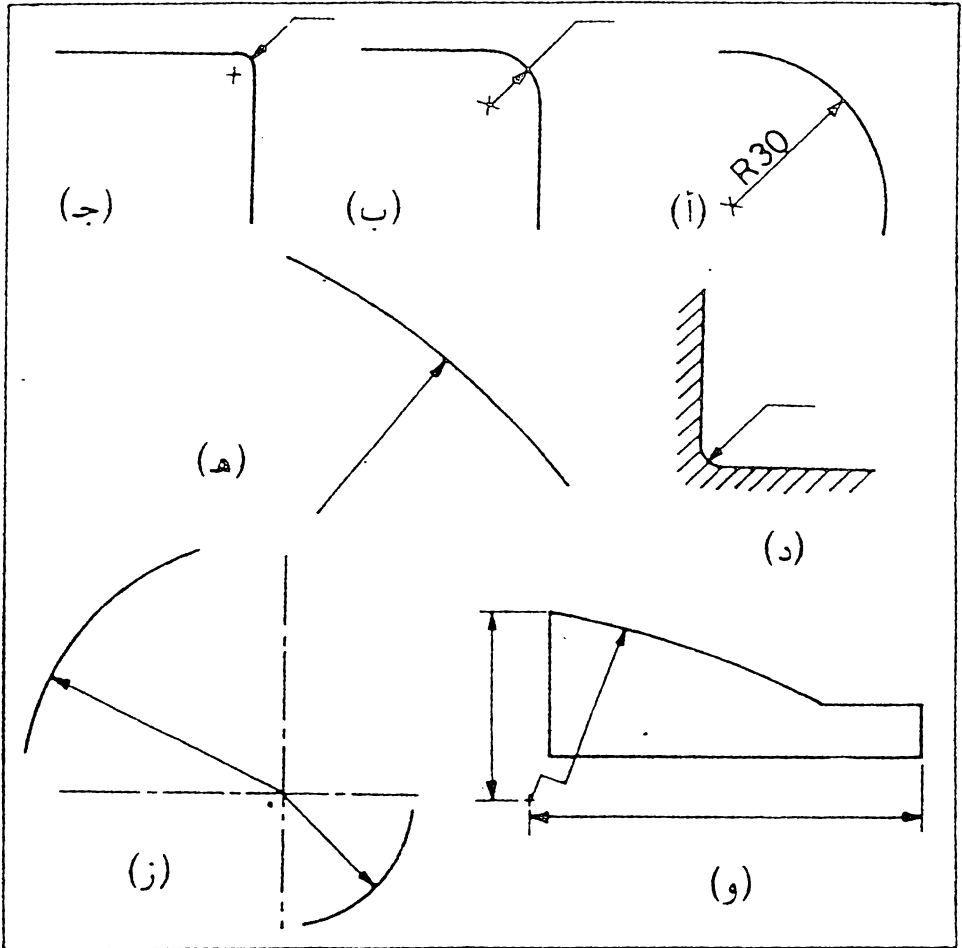


شكل 9.24 ابعاد الاتواس

ب - المنحنيات : توزيع أبعاد المنحنيات بأعطاء أبعاد احداثيات مجموعة من نقاط المنحني . ومن الطبيعي كلما زاد عدد النقاط أصبح المنحني أدق ، شكل 9.25 .

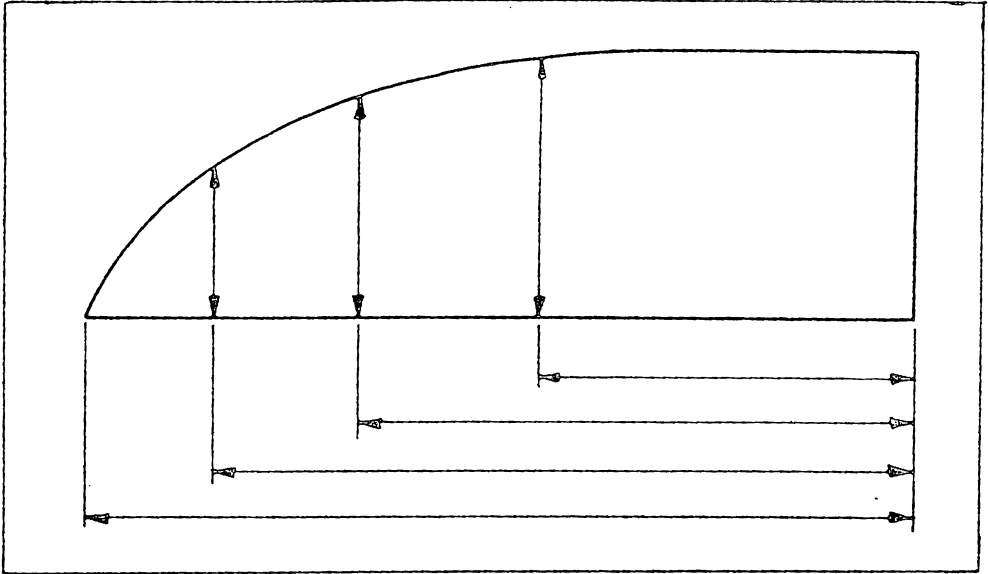


شكل 9.25 وضع ابعاد المنحني .


9.7 وضع الابعاد خارج او داخل المسقط . لاتوضع الابعاد داخل المسقط الا اذا ادى ذلك الى زيادة في الوضوح . في شكل 9.26 (أ) نلاحظ بان الابعاد موزعة خارج المسقط مما لا يؤثر على الرسم في حين يسبب توزيع الابعاد كما في شكل 9.26 (ب) الأرباك ويؤثر على وضوح الشكل . وهذا لا يعني بأنه لا يجوز مطلقا وضع البعد داخل المسقط ، حيث توجد حالات معينة يكون عندها وضع البعد داخل المسقط مفيدا ومفضلا على وضع البعد في الخارج ، وخاصة اذا كانت خطوط الابعاد تتقاطع مع عدد من خطوط الرسم ، شكل (ج) . ويجب على الرسام ان يفحص الشكل ويقرر وضع البعد في المكان المناسب . اذا كانت قد ادت الضرورة (ويجب ان تكون في حالات نادرة) الى وضع البعد داخل جزء مقطوع ، فيجب وضع مجال لذلك بحيث لا تتقاطع خطوط القطع مع الابعاد ، شكل (د) .

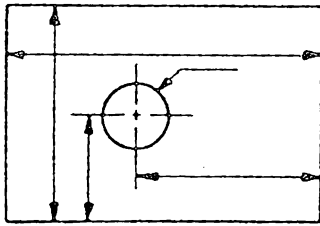


ب - خطأ : وضع الابعاد داخل المقطع
يحب ارباك الرسم

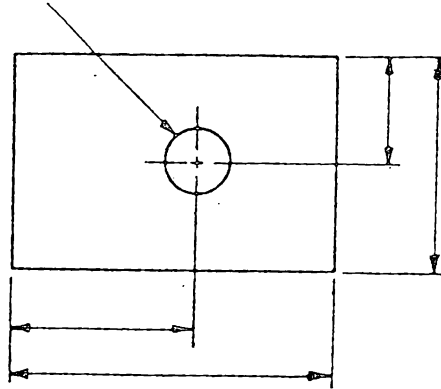

أ - صح : توزيع الابعاد خارج المقطع
يزيد في وضوح الرسم

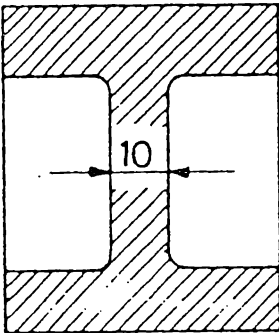

د - وضع بعد داخل جزء مقطوع

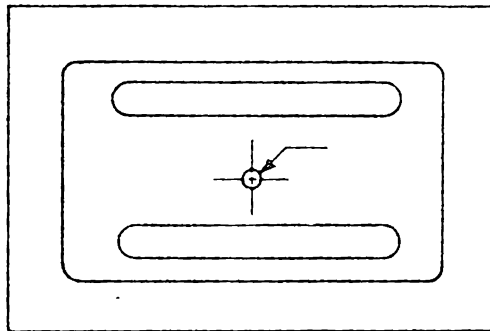


ج - وضع بعد داخل المقطع

شكل 9.26 وضع الابعاد داخل او خارج المقطع .

9.8 ابعاد الكفاف (Contour Dimensioning)

ترسم الماقط لشرح وبيان اشكال السمات المختلفة للجسم ، وتمطي الابعاد لتبين القياسات والمواقع الدقيقة لهذه السمات ، لذا يجب وضع الابعاد في المواقع التي تظهر فيها السمات بصورة واضحة كما في شكل 9.27 (أ) ، اما شكل (ب) فيبين الترتيب غير الصحيح للابعاد . وبالنسبة للدوائر ، فبالرغم من اتباع نفس القاعدة عند وضع الابعاد عليها حسب الامكان ، كما في شكل (أ) ، الا انه يفضل وضع بعد القطر ، في الاشكال الاسطوانية البارزة ، على المقط الذي تظهر فيه الاسطوانة بشكل مستطيل ، حيث يتواجد قريباً من بعد طول الاسطوانة ، كما في شكل (ج) .

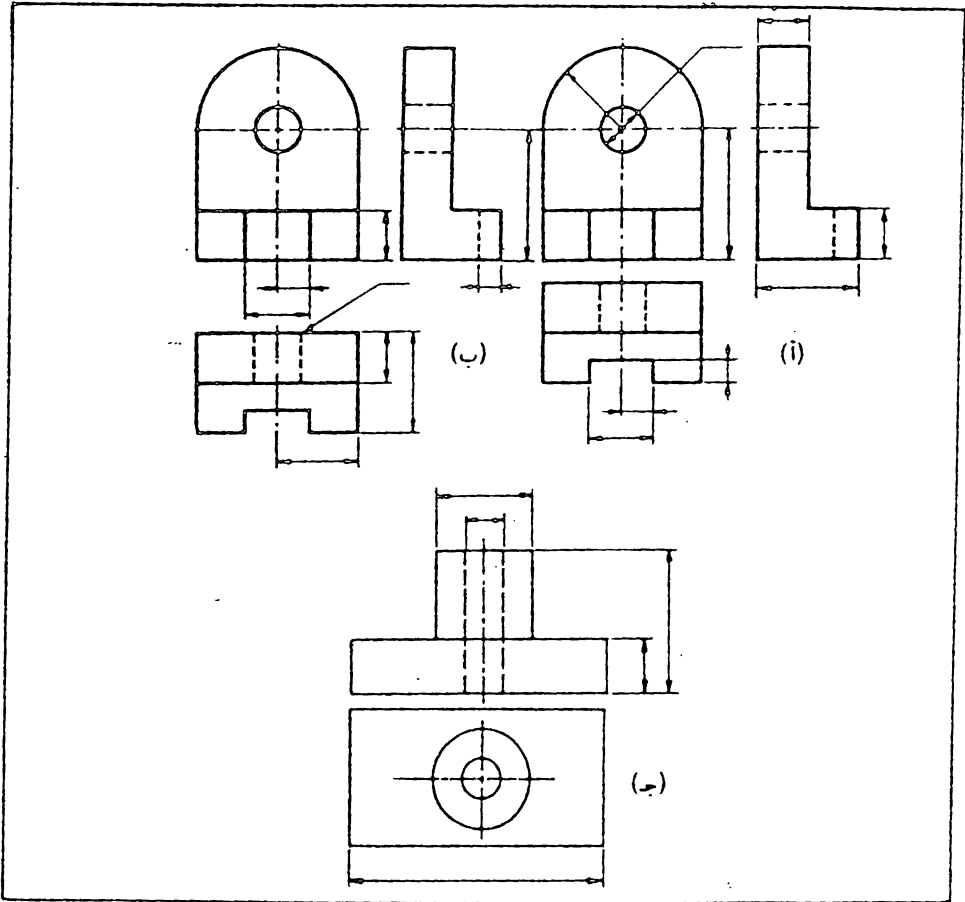


شكل 9.27 وضع ابعاد الكفاف .

9.9 ابعاد الشكل وابعاد الموضع. تتكون الاجسام المستعملة في الصناعة عادة من اشكال هندسية بسيطة ، كالاسطوانة والمخروط والمنشور والهرم والكرة وغيرها وتتمثل هذه الاشكال لضرورة تبسيط الاجسام قدر الامكان ولتسهيل عملية الانتاج . ولهذا تكون الابعاد الموضوعة على الماقط ذات طابعين ، شكل 9.28:

أولاً : الابعاد التي تبين مقاسات الاشكال الهندسية البسيطة ، وتسمى « ابعاد الشكل » .

ثانياً: الابعاد التي تبين موقع هذه الاشكال بالنسبة الى بعضها ، وتسمى « ابعاد الموضع » .

وكما مبين في شكل 9.28 فان التحليل الهندسي للاجسام ياعد كثيراً في التوزيع الصحيح للابعاد على الماقط ، ولكن يجب تنسيق ذلك مع الابعاد الوظيفية والابعاد اللازمة للانتاج .

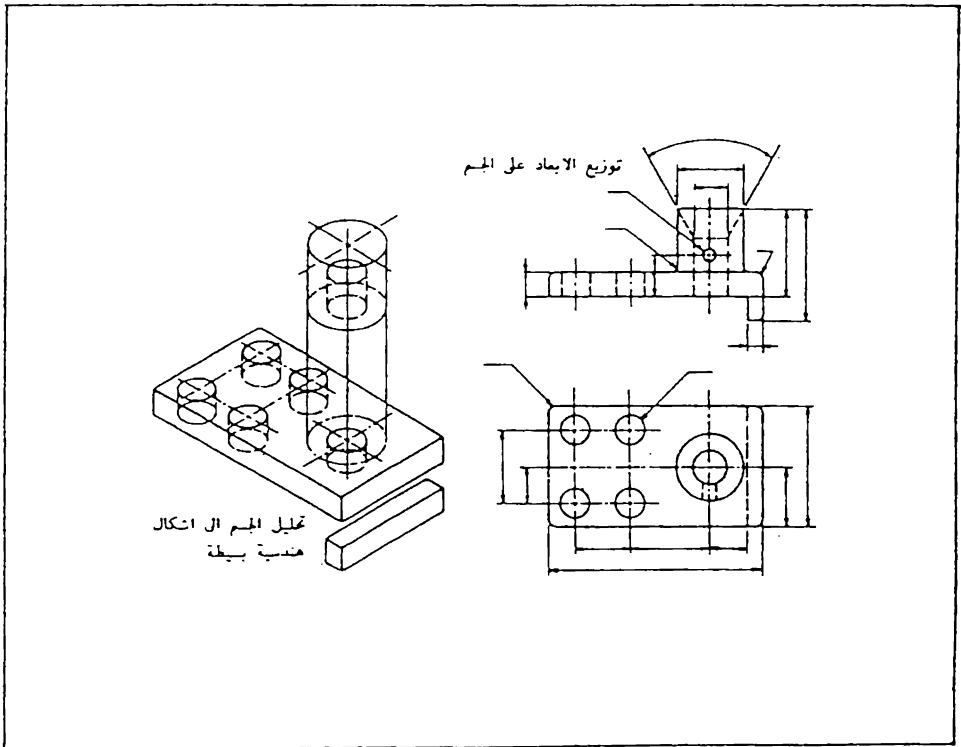


شكل 9.28 ابعاد الشكل وابعاد الموضع .

9.10 ابعاد التقارن (Mating Dimensions) .


عند وضع الابعاد لجزء مفرد ، يجب ملاحظة علاقة هذا الجزء مع الاجزاء الاخرى التي تتقارن معها عند التجميع ، فمثلا في شكل 9.29 تربط القطعة 1 مع القطعة 2 بواسطة البراغي . نلاحظ ان ابعاد بعض اجزاء القطعة الاولى مشتركة مع القطعة الثانية (الابعاد المؤشرة بالحرف ق). ان هذه الابعاد تسمى بـ ابعاد التقارن . يجب ادراج هذه الابعاد في مساقط القطعتين بالشكل الذي يضمن تجميعهما مع بعض .

ليس من الضروري ان تكون دائماً القيم الحقيقية للابعاد المشتركة متساوية تماما مع بعضها فمثلا يمكن ان يكون عرض الحزى في القطعة 1 اكبر من عرض اللسان في القطعة 2 ببضع مايكروونات ، ولكن هذه الابعاد محسوبة على اساس القياس الاسمي الواحد للعرض .

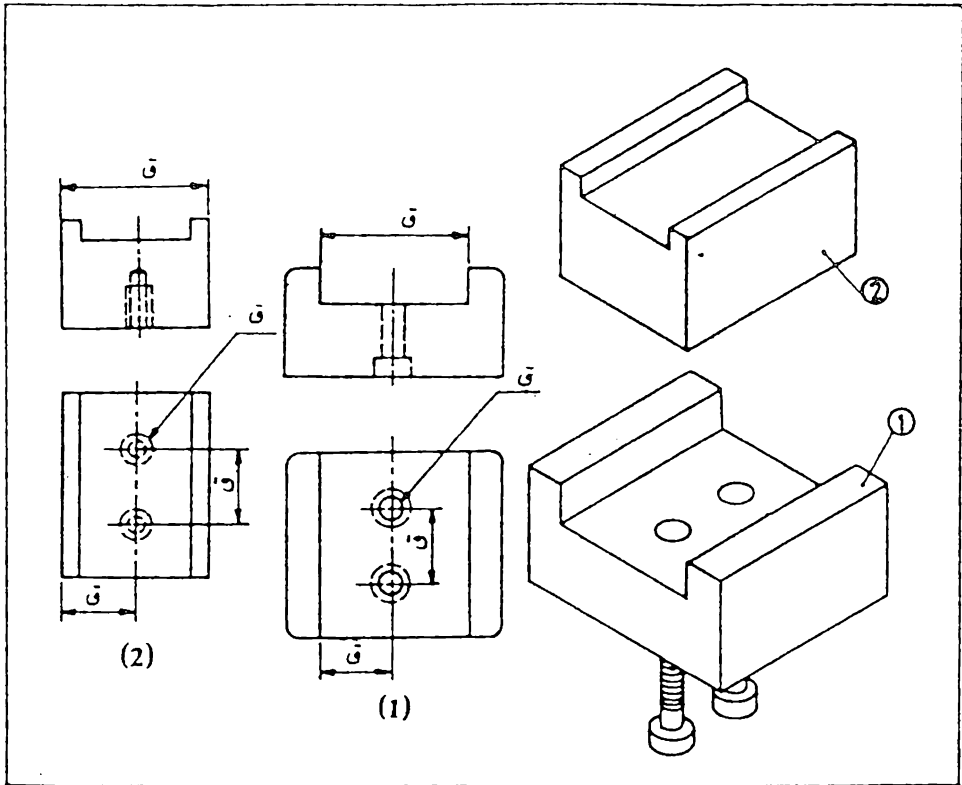

شكل 9.29 ابعاد التقارن .

9.11 تكرار الأبعاد . بالرغم من ضرورة وضع جميع الأبعاد على الرسم ، إلا أنه يجب تجنب تكرار الأبعاد أو وضع الأبعاد غير الضرورية أو التي يمكن أن تستنتج من أبعاد أخرى ، شكل 9.30 (أ) . إذا كان بعد واحد يكفي لتوضيح عدة سمات متطابقة ، فليس من الضروري تكرار هذا البعد على الرسم شكل (ب) . يجوز تكرار الأبعاد في الرسوم الإنشائية كونها كبيرة أعتيادياً .

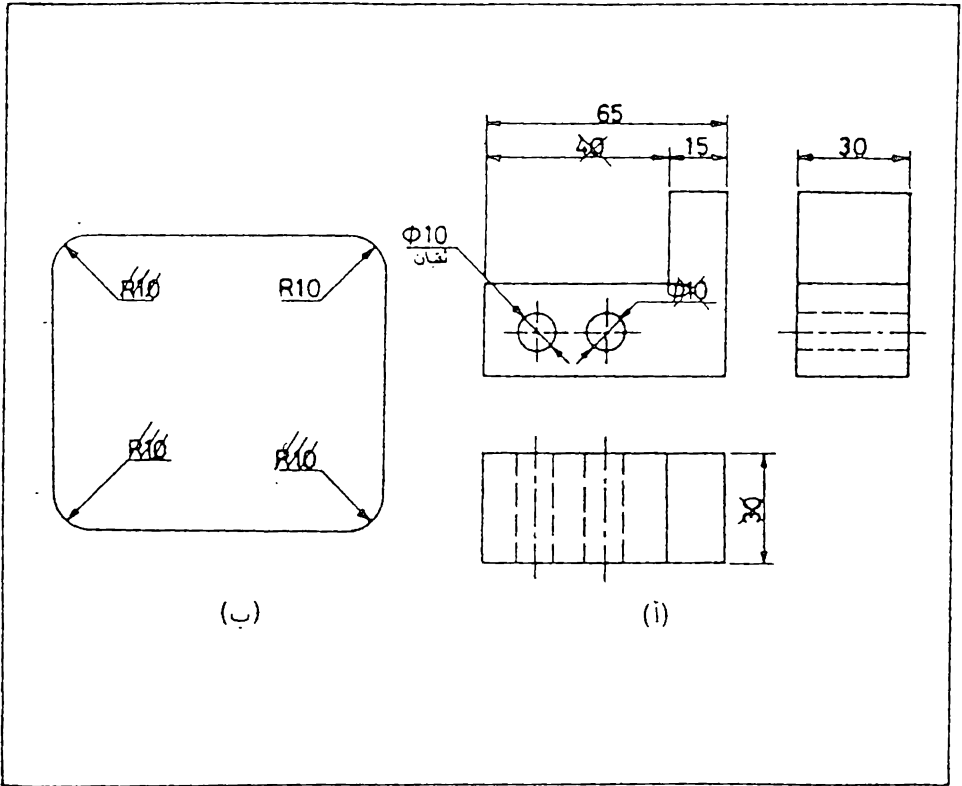

شكل 9.30 لا يجوز تكرار الأبعاد .

9.12 الأبعاد للعلم . تسمى الأبعاد التي توضع لزيادة الوضوح والاستفادة من الرسم ، وليس للإنتاج بموجبه بـ « الأبعاد للعلم » . تؤشر الأبعاد للعلم في الرسم بالعلامة * ويكتب في المتطلبات الفنية « * الأبعاد للعلم » . أما إذا كانت جميع الأبعاد المبينة في الرسم للعلم فقط ، فلا تؤشر بالعلامة المذكورة وإنما يكتب في المتطلبات الفنية « الأبعاد للعلم » .

تبين للعلم الابعاد التالية :

- احد ابعاد المتسلسلة البعدية المثقة . ان الانحرافات الحدية لمثل هذه الابعاد لاتمطي في الرسم ، شكل 9.31.

- الابعاد المنقولة من رسم المنتجات المراد اجراء تغيرات تصميمية عليها ، كما في شكل 9.32 .


- الابعاد التي تحدد موضع سمات الجزء الخاضعة لمعاملة تصميمية بموجب جزء آخر شكل 9.33 .

- الابعاد التي بموجبها تمييز المواضع الحدية لبعض مكونات المجموعة المصممة ، كشوط المكبس وشوط ساق الصمام في محرك الاحتراق الداخلي ، وغير ذلك من الامثلة المشابهة .


- الابعاد المنقولة من رسوم الاجزاء الى رسم التجميع للاستفادة منها ، كابعاد التثبيت والربط ، وتعني ابعاد التثبيت والربط الاوضاع البعدية التي بموجبها يثبت المنتج المقصود في مكان التركيب او يربط الى منتج آخر .

- الابعاد الكلية التي تنقل من رسوم الاجزاء الى رسم التجميع ، او تلك التي تشكل مجموع الابعاد لعدة اجزاء . وتسمى بالابعاد الكلية تلك الابعاد التي تميز الهيئة الخارجية (أو الداخلية) للمنتج .


- ابعاد الاجزاء او السمات المميزة للمواد الاولية التي تحدد كلياً بواسطة رمز المادة المبين في مجمع العنوان

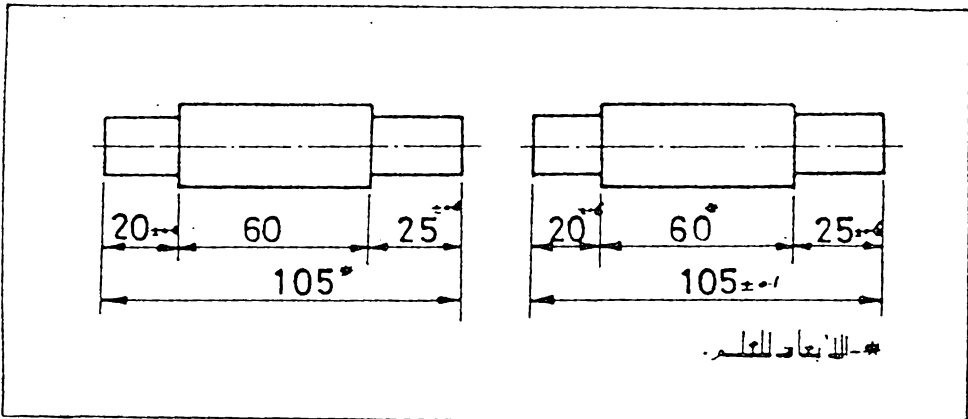

شكل 9.31 الابعاد للعلم ، لا توضع الانحرافات الحدية لهذه الابعاد.

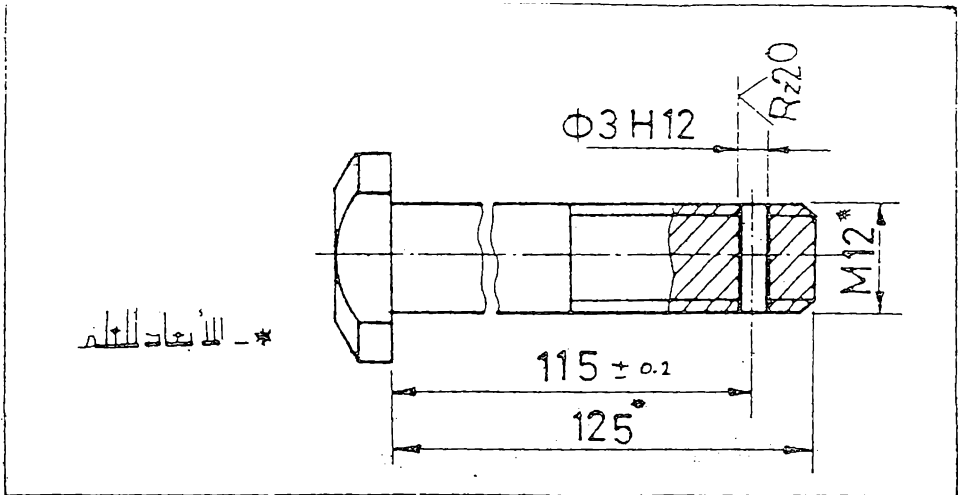

شكل 9.32 الأبعاد للعلم.

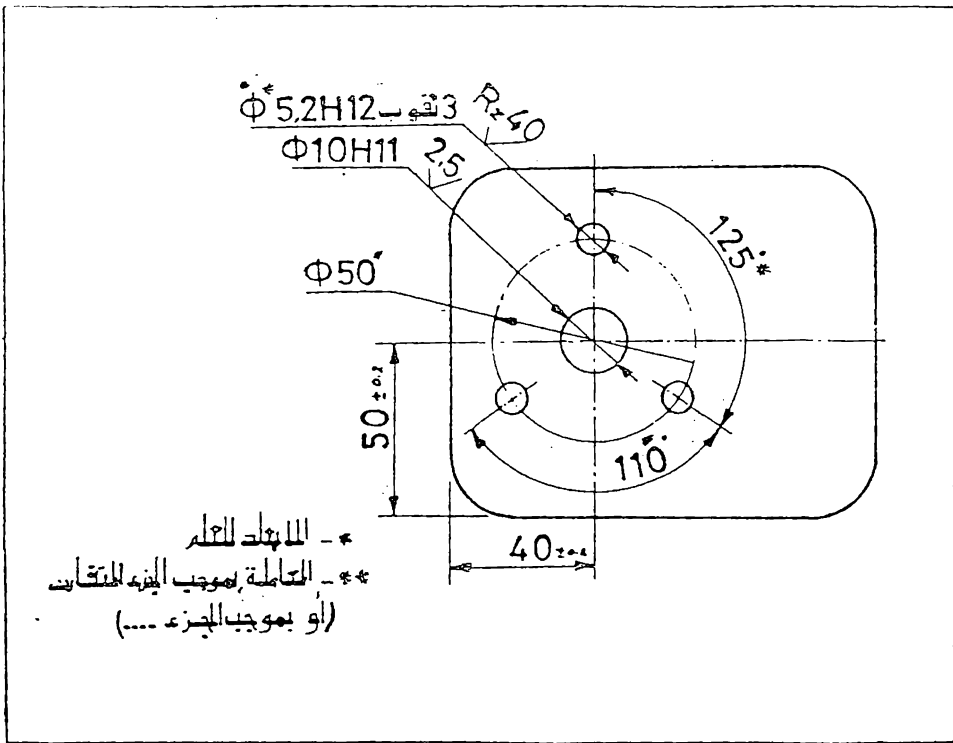


شكل 9.33 الأبعاد للعلم.


9.13- السطوح المخروطية تحتوي عدد من الادوات وأجزاء المكائن على اشكال مخروطية في تصميمها.

في المواصفات القياسية للمخاريط ، تعطى عادة نسبة الاستدقاق اي نسبة قطر المخروط (أو الفرق بين القطرين في حالة المخروط الناقص) الى طوله ، وتختصر هذه النسبة بحيث يصبح العدد الاول : 1 (مثل 5 : 1 ، 25 : 1) ، وتوضع هذه النسبة مع الرمز « ∇ » على مقطع الشكل المخروطي كلما امكن ذلك

ولاتمام وضع الابعاد ، يوضح بعد احد قطري المخروط ، ويفضل ان يكون القطر الكبير بالاضافة الى طوله ، او يوضح بعد القطرين دون الطول ، شكل 9.34 . ويمكن وضع قطري المخروط وزاويته ، شكل 9.35 (أ) ، أو وضع قطري المخروط وطوله ، شكل 9.35 (ب). وعموما تنتج المخاريط على المخارط ، لذا من المفيد اعطاء قيمة زاوية الميل ، وهي نصف زاوية المخروط ، كي يمكن للمخراط ضبط راسمة الماكينة على هذه الزاوية ، شكل 9.35 (ج) . وهذه الزاوية في الواقع زائدة عن الحاجة ، حيث يمكن احتسابها من الابعاد الاخرى ، ومع ذلك فان الاخلال بالقاعدة في هذه الحالة مسموح به لتسهيل عملية الانتاج .

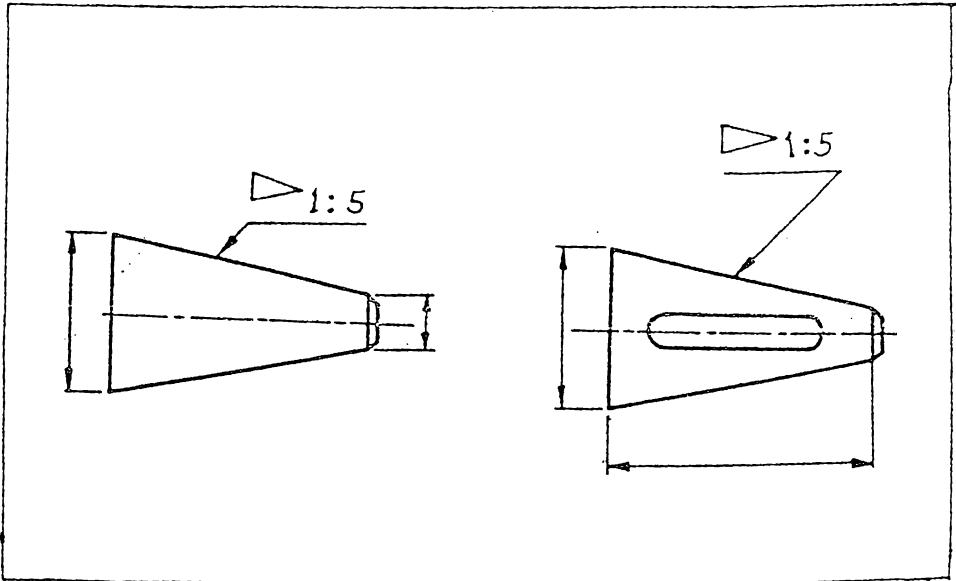

شكل 9.34 وضع ابعاد المخاريط.

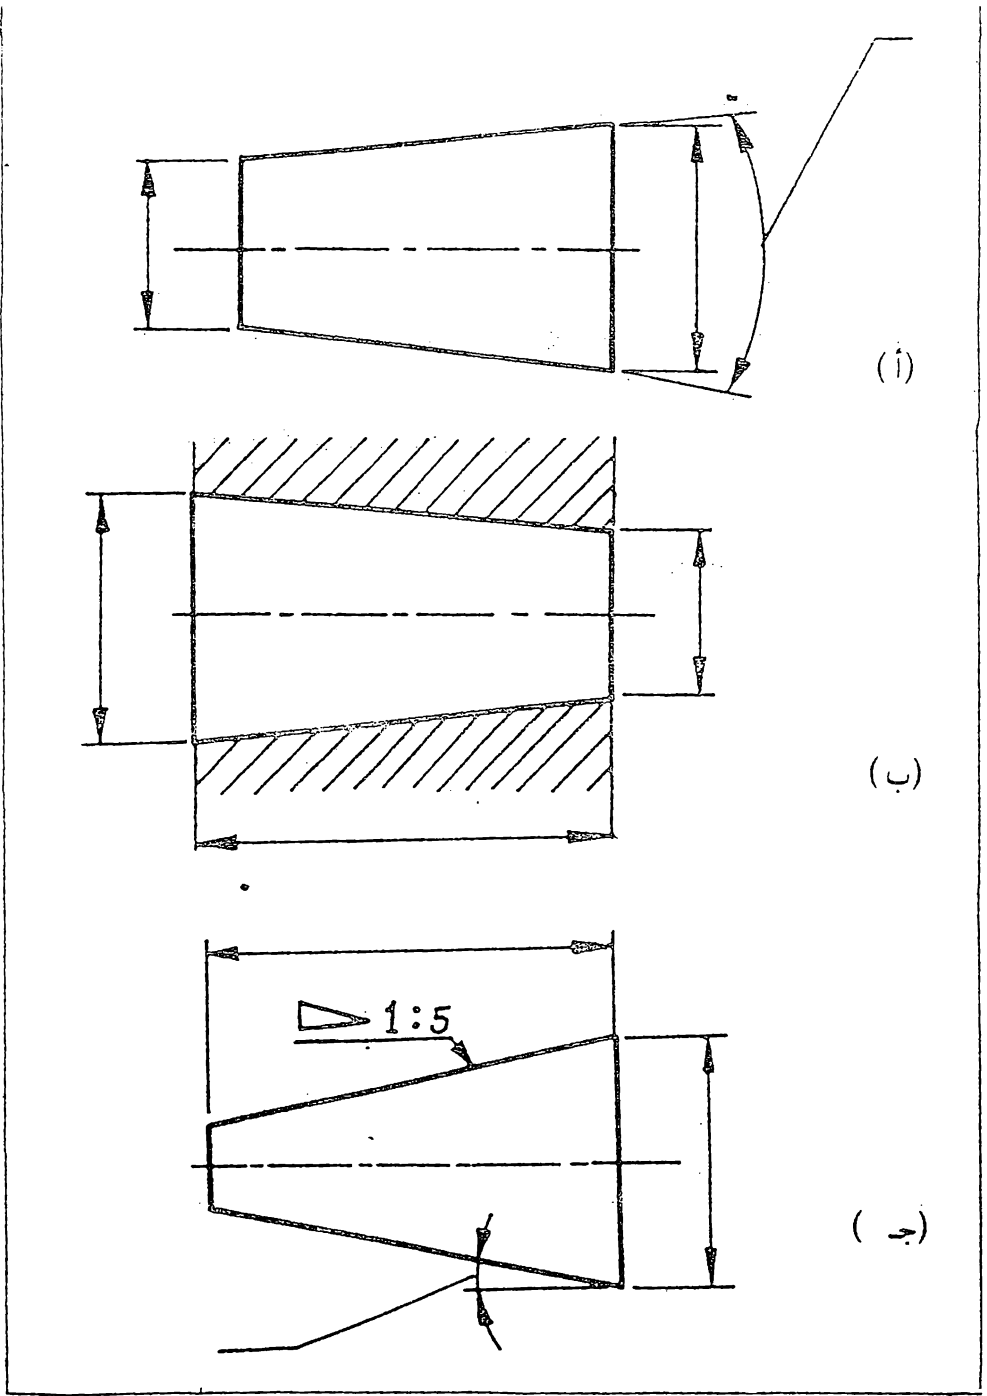


شكل 9.35 وضع ابعاد المخاريط

9.14 الاجزاء المائلة .


يوضع الرمز « > » امام مقدار نسبة الميل بحيث تكون الزاوية الحادة للرمز باتجاه الميل ، شكل 9.36 (أ) ، وقد يذكر مقدار الميل كنسبة مئوية (مثل : 5% ، 10%) .

ويمكن ايضا اضافة قيمة زاوية الميل الى الابعاد ، شكل 9.36 (ب) .

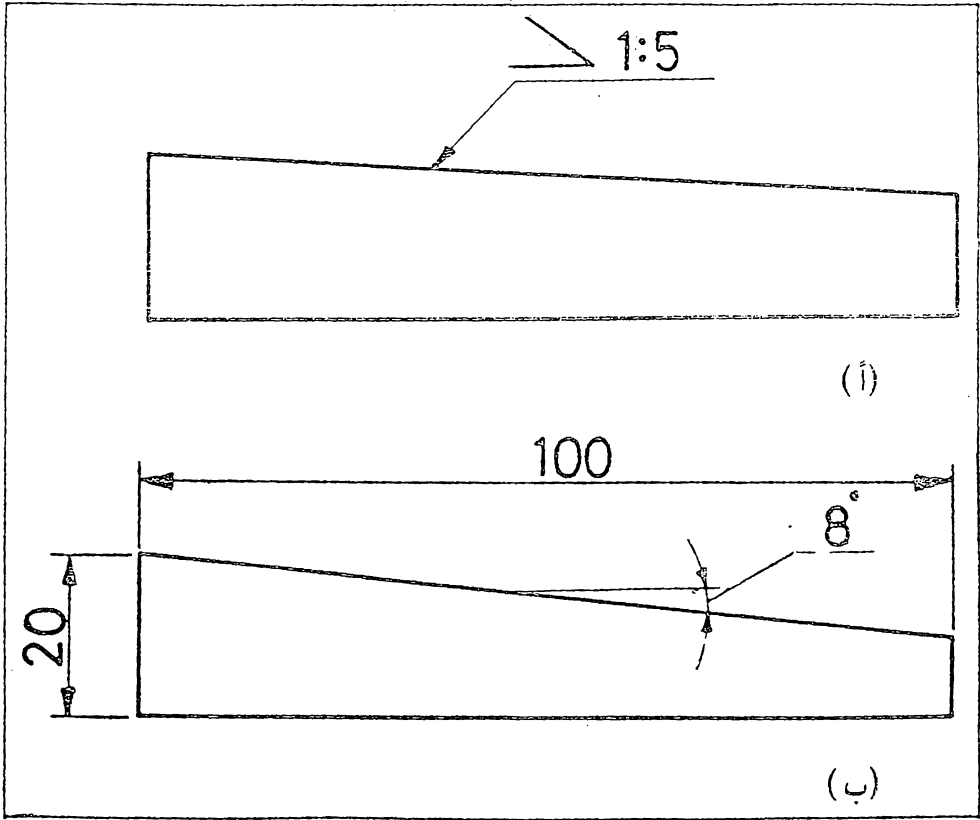

شكل 9.36 وضع ابعاد الاجزاء المائلة .


9.15 الشطوب : الشطب عبارة عن حافة مقصوفة من طرف الاشكال المحورية بمسافة صغيرة نسبيا وبزاوية معينة ، ويوضح البعد عليه باعطاء قيمة الزاوية وعرض الشطب كما في شكل 9.37 (أ) و (ب) ، واذا كان عرض الشطب كبيرا فيمكن وضع الاحداثيات عليه كما في شكل (ج) .
اذا كانت زاوية الشطب تساوي 45° فيوضع البعد كما في شكل (د) .

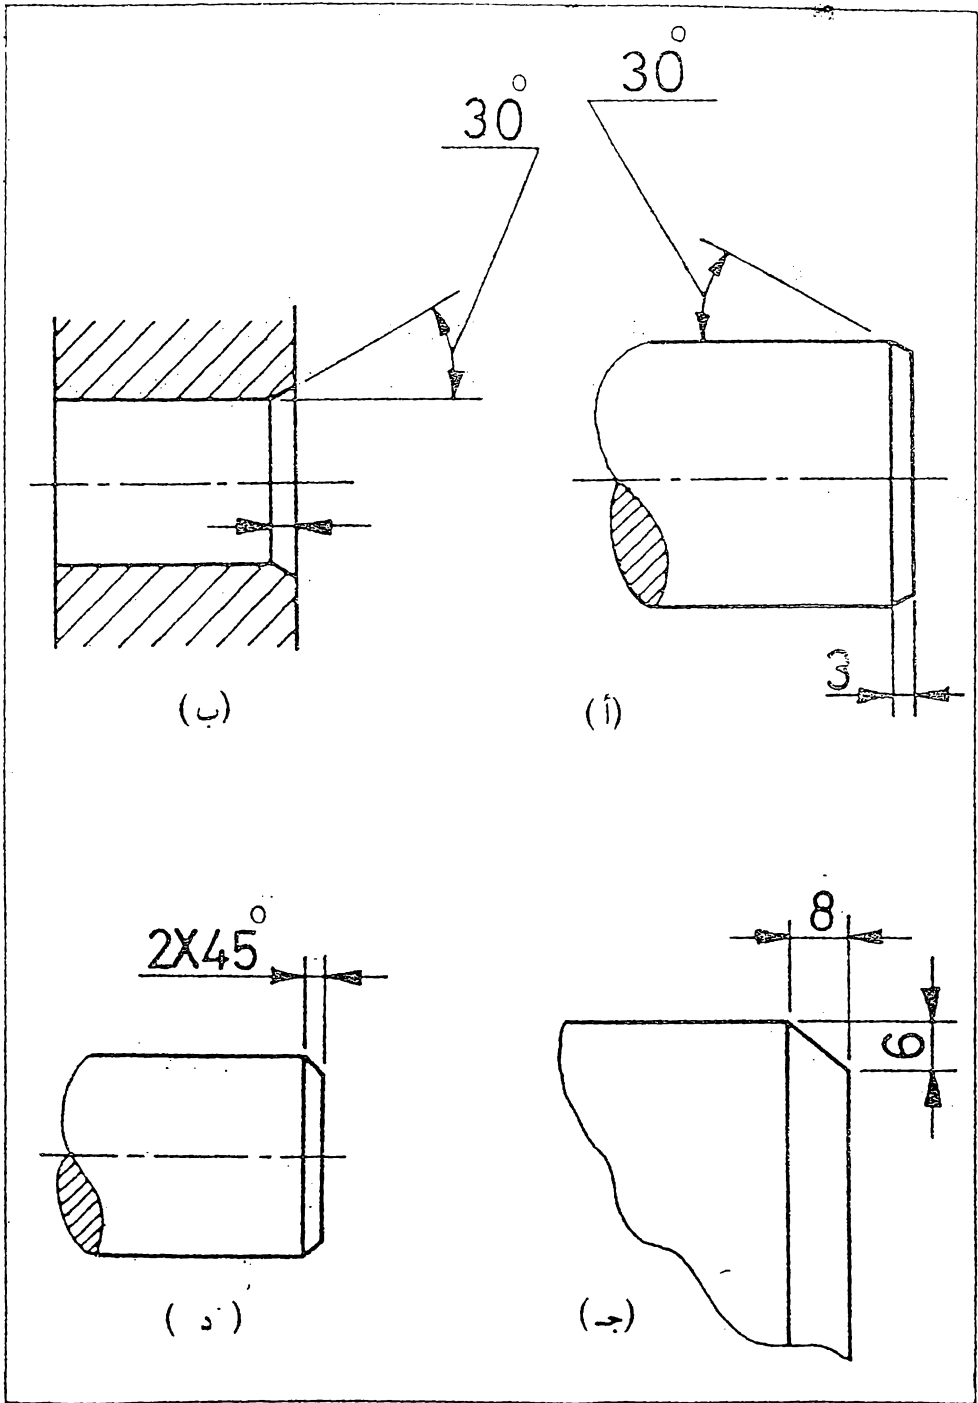

شكل 9.37 وضع ابعاد الشطوب .

9.16 ابعاد التفطيس . التفطيس عبارة عن توسيع لثقب ذو مقطع دائري الى عمق معين لفرض وضع راس برغي فيه ، ويكون التوسيع بشكل اسطواني او مخروطي .

توضع ابعاد التفطيس اما بشكل مباشر على الرسم ، كما في شكل 9.38 (أ) ، أو بواسطة ملاحظة تكتب على خط مرشد ، شكل 9.38 (ب) .

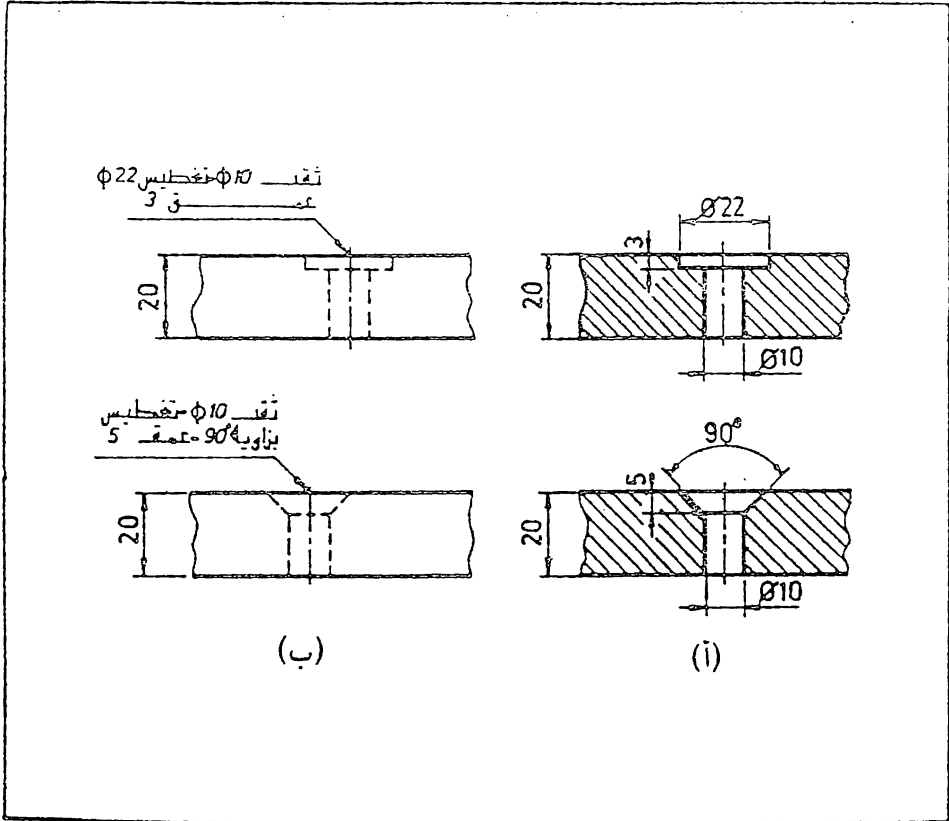

شكل 9.38 وضع ابعاد التفطيس .

9.17 ملاحظات حول وضع الابعاد

- 1 يوضع كل بعد بشكل واضح بحيث يعطى مفهوما واحدا فقط دون التباس .
- 2 لا تكرر الابعاد ولا توضع تلك التي ليست لها ضرورة في الانتاج او التدقيق
- 3 يفضل وضع الابعاد من السطوح المشفولة او المحاور بدل السطوح الخشنة
- 4 توضع الابعاد بالصيغة النهائية المطلوبه للتنفيذ دون الحاجة الى الحساب او فرض ابعاد ليست موجوده على الرسم
- 5 توضع الابعاد بين النقاط او السطوح التي لها علاقه وظيفيه مع بعضها .
- 6 توضع الابعاد على المسقط الذي يبين الشكل باوضح صوره .
- 7 توضع الابعاد في الماقت التي تبين الاشكال الحقيقيه لسمات الجسم
- 8 تجنب وضع الابعاد على الاجزاء الخفية كلما امكن ذلك
- 9 لا يوضع البعد داخل المسقط الا اذا ادى ذلك الى زيادة وضوح الرسم او لتجنب تقاطع خط الامتداد مع خطوط اخرى .
- 10 يفضل وضع الابعاد التابمه لمسقطين متجاورين بين هذين المسقطين ، الا اذا كان وضعها في مكان اخر يزيد في وضوح الرسم .
- 11 توضع الابعاد الطويله بعد الابعاد القصيره كي لا تتقاطع خطوط الابعاد مع خطوط الامتداد .
- 12 توضع الابعاد بالمليمترات دون ذكر وحدة القياس .
- 13 تكون عائديه كل بعد لمسقط واحد فقط ولا تمد خطوط الامتداد الى مسقط اخر .
- 14 توضع ابعاد اجزاء المسقط بشكل متسلسل مع تجنب غلق سلسلة الابعاد بل حذف احدى الابعاد او وضع اشارة البعد للعلم مع احدى الابعاد او مع البعد الكلي .
- 15 تجنب وضع الابعاد ذو الانحرافات الحدية بشكل متسلسل كي لا تتراكم الانحرافات ..
- 16 لا تتقاطع الارقام بخطوط الابعاد او اية خطوط اخرى في الرسم .
- 17 يكون تباعد خطوط الابعاد بشكل موحد في الرسم الواحد ولا يقل بعدها من خطوط الحوافي الخارجية للرسم عن 6 مم .

- 18 لا يستعمل اي خط من الخطوط المحيطه او الجواني كخط بعد
- 19 لا يجوز ان يكون خط البعد امتداد لاي خط من خطوط الرسم
- 20 تجنب تقاطع خطوط الابعاد مع بعضها او مع خطوط الامتداد (يجوز تقاطع خطوط الامتداد مع بعضها) .
- 21 عند تقاطع خطوط الامتداد مع بعضها او مع خطوط اخرى في الرسم ، لا يترك مجال عند مناطق التقاطع .
- 22 يمكن استعمال خط المحور كخط امتداد (ويبقى الخط بشكل متصل) .
- 23 ترسم الخطوط المرشدة التي تستعمل للملاحظات بشكل خطوط مستقيمة وليست مقوسه .
- 24 يفضل ان يكون ميل الخطوط المرشده بزاويه 30° او 45° أو 60° مع الافق ويمكن ان يكون الميل باية زاوية اخرى مناسبة شرط ان لا تصبح عموديه او افقيه .
- 25 توضع قيم الابعاد بصوره عموديه فوق خطوطها وفي المنتصف كلما امكن ذلك .
- 26 لا توضع قيم الابعاد بشكل مزدحم او بشكل يصعب قراءتها .
- 27 عند وضع مجموعة من خطوط الابعاد المتوازية تبين قيم الابعاد فوقها بنسق متخالف (شطرنجي) .
- 28 لا توضع قيم الابعاد على خطوط الرسم او الاجزاء المقطوعه الا في الحالات الضرورية ويجب عندها ترك مجال كاف لوضع قيمة البعد .
- 29 تكتب الملاحظات افقيا على ورقه الرسم .
- 30 تكون الملاحظات مختصرة وواضحة .
- 31 توضع علامات التشفيل على حاقيات مائظ الاسطح المشغوله .
- 32 اذا كانت جميع سطوح الجسم مشغوله بنفس الدرجه فلا توضع علامات التشفيل على جميع السطوح بل توضع ملاحظة عامة تبين ذلك .
- 33 عموما يتم وضع بعد الدائرة باعطاء القطر وبعد القوس باعطاء نصف القطر .
- 34 توضع علامات القطر ونصف القطر والمربع قبل قيمة البعد .
- 35 يوضع سهم واحد على خط بعد القوس مؤشرا الى القوس .