

## صناعة الزجاج والسيراميات

يصنع الزجاج من خامات ثلاثة هي حجر الكلس والرمل ورماد الصودا . وتفاعل كarbonات الصوديوم في الرماد وكاربونات الكلسيوم في الحجر والسيليكا في الرمل في درجات حرارة عالية ، وتنصهر المادة وتتحول الى زجاج وتبرد فترتفع لزوجتها وتتصلب ، فالزجاج سائل متصلب غير متبلور .

تصنع السيراميات من الصلصال والفلدسبار والرمل . وانها سيليكات على درجات متفاوتة من التزجج بالحرارة .

تصنع المنتجات الزجاجية والسيرامية في البلاد في مشروع للزجاج والسيراميات في مدينة الرمادي . وان الخامات الرئيسة في الصناعتين تستخرج من مصادر لها في جهات المنطقة .

## الزجاج

صنع الزجاج في البلاد منذ اقدم الاذمنة ، فقد اكتشفت كمية من الخرز الزجاجي في مدينة اور يرجع تارينها الى الفين واربعمائة وخمسين (٢٤٥٠) سنة قبل الميلاد . ووُجدت قطعة من زجاج في تل اسمر على بعد بضعة اميال شمال شرق بغداد يرجع تارينها الى الفين وتسعمائة (٢٩٠٠) سنة قبل الميلاد . وفي لوح من حكم الملك الاشوري آشور بانيبال يرجع تارينه الى ستمائة (٦٠٠) سنة قبل الميلاد وصف مواد بصنع منها الزجاج وافران يصنع فيها .

## تركيب مادة الزجاج و خواصها

ان الزجاج الاكثر انتاجا في الصناعة هو زجاج الصودا والكلس والسيليكا .  
 فانواع زجاج النوافذ والصفائح والالواح وزجاج الفناي والحاويات والاقذاح وزجاج المصابيح الكهربائية هي من هذا النوع . ويصنع هذا الزجاج بتسخين رماد الصودا وحجر الكلس وقليل من كبريتات الصوديوم وكذلك الرمل وكسار الزجاج .  
 ويسخن المزيج في فرن فينصدر وتنتم تفاعلات بين مكوناته . وتشكل المنتجات الزجاجية من السائل اللزج الناتج عن التسخين والتفاعلات ، وتبرد في ظروف محددة وتراس في افران روض فيزول عن صفائحها الشد الناشيء عن التبريد .  
 ان تركيب هذا النوع من الزجاج يقع بصورة عامة وعلى مختلف متجاته في حدود النسب المدرجة في الجدول رقم (١) أدناه :

### الجدول - ١ -

#### تركيب زجاج الصودا الكلس السيليكا

##### النسبة المئوية

السيليكا	$\text{SiO}_2$	٧٤ - ٧٠
اوكسيد الكلسيوم	$\text{CaO}$	١٣ - ١٠
اوكسيد الصوديوم	$\text{Na}_2\text{O}$	١٦ - ١٣

## خامات الصودا الكلس السيليكا

تحول كarbonات الكلسيوم في حجر الكلس الى اوكسيد الكلسيوم في المراحل الاولى من الصهر ، وفي مراحل تالية تتفاعل مع السيليكا . وتحتوي حجر الكلس على نسب صغيرة من اوكسيد المغنيسيوم توجد على شكل كarbonات في الغالب . وقد تضاف كarbonات المغنيسيوم الى مزيج الصهر بنسب معينة على شكل دولومايت ( Dolomite ) وهو كarbonات كلسيوم ومغنيسيوم بنسبة واحد الى واحد في الجزيء ( $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ ) . ان نسبة من كarbonات المغنيسيوم في المزيج تؤدي الى عدم فقدان التزجج في المادة الزجاجية المنتجة .

يدخل رماد الصودا في تفاعلات تكوين المادة الزجاجية كاوكسيد الصوديوم ، وهو الاوكسيد الذي يتحول اليه الرماد في الصهر . وكان مصدر اوكسيد الصوديوم في السابق الكبريتات اذ كانت اوفر واقل كلفة ، اما الان فان الرماد هو المصدر الاساس . ثم وجد ان نسبة صغيرة من الكبريتات في المزيج لها اثر جيد ، وان نسبة بهذه تضاف الان اعتياديا الى المزيج ، وهي تساعد على زوال الزبد في فرن الصهر . مصدر السيليكا هو الرمل . والسيليكا هي العامل الحامضي في المزيج ، وتنشأ عنها السيليكات في تركيب الزجاج . وقد يحتوي الرمل على نسبة صغيرة من اكسيد الالومنيوم والحديد وشيء من كبريتات الكلسيوم على شكل جبس . ويفضل الرمل الاكثر نقائ في تركيب المزيج ، على ان لالومينا في الرمل وبعض النسب الصغيرة الاخرى علاقة ببعض خواص انواع من الزجاج مما سترد الاشارة اليه . ان اكسيد الحديد في الرمل تعطي الزجاج لونا لذلك تكون نسبة في الرمل المستخدم في الصناعة في حدود دنيا ، فهي في الزجاج البصري مثلا اقل من واحد من مائة ( ١,٠ ) بالمائة كاوكسيد الحديديك (  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ) وفي زجاج المائدة اقل من خمسة وثلاثين من الالف ( ٥,٣٥ ) بالمائة ، وقد يصار الى اضافة شيء من نيترات الصوديوم الى المزيج لغرض اكسدة الحديد . وللنيرات اثر في سرعة الانصهار كذلك . على تلك نسبة اكسيد الحديد في بعض انواع القناني قد تبلغ الواحد بالمائة

حيث لا تحدد شدة اللون .

وكسار الزجاج من خامات الصناعة . ويضاف الى مزيج الخامات بنساب معينة . والكسار مسحوق زجاج من المنتجات التالفة او غيرها من مادة الزجاج وان وجوده في الخام يسهل الانصهار . وتكون نسبة الكسار منخفضة وفي حدود العشرة ( ١٠ ) بالمائة اعتياديا . على انها قد تبلغ الثمانين ( ٨٠ ) بالمائة من المزيج في بعض الحالات . ويضاف الكاربون اذا ما استخدمت كبريتات في المزيج وذلك لاختزالها الى الكبريت ، ويعطى الكبريت ثاني اوكسيد الكبريت في تفاعلات الانصهار .

## خامات اخرى

ومن الخامات التي تستخدم في انتاج انواع معينة من الزجاج معدن الفلدسبار ( Feldspar ) وقد اتسع استخدامه في السينين الاخيرة في انتاج الانواع الاعتيادية من الزجاج ، ومنها زجاج القناني والحاويات بصورة عامة . والفلدسبار مصدر اوكسيد الالومنيوم (  $Al_2O_3$  ) اي الالومينا في تركيب مادة الزجاج وان من المعتمد ان تحتوي المادة على اثنين الى ثلاثة ( ٢ - ٣ ) بالمائة من الالومينا وتزيد الالومينا في الزجاج من مقاومته للعوامل الكيميائية وتقلل من فقدان التزنج ، على انها تزيد كذلك من لزوجة المنصهر فتسبب ارتفاع درجة حرارة الانصهار . والفلدسبار المستخدم في الزجاج على انواع منها الصوديومي ورمزه (  $Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$  ) والبوتاسي ورمزه (  $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$  ) ومنها مزيج من الاثنين . وتدخل مكونات الفلدسبار كلها في تركيب مادة الزجاج كما يتبيّن من رمزه الكيميائي . وهو معدن قلما تحالف تركيبه مواد غريبة ، كما انه سهل الانصهار .

ومن الخامات كذلك البوراكس ( Borax ) وهو مصدر اوكسيد البوريك في مادة الزجاج . انه يساعد على الانصهار ويخفض معامل التمدد ويزيد من مقاومة المؤثرات الكيميائية ويقلل من فقدان التزنج . وهو يستخدم في انتاج زجاج الحاويات ، على ان استخدامه الخاص هو في انتاج الزجاج البصري .

## خامات الصناعة في البلاد

يستخدم في صناعة الزجاج في البلاد رمل تراوح نسبة اوكسيد الحديديك فيه بين اثنين من مائة وواحد من عشرة (٠٢ - ١٠٠) بالمائة . وتوجد ترسباته في موقع الارضمة في منطقة الرطبة وفي الجدول (٢) تركيبه الكيميائي .

### الجدول - ٢ -

#### تركيب رمل الأرضمة

#### النسبة المئوية

الفقد بالحرق		
السيليكا	٩٩,٥ - ٩٨,٥	$\text{SiO}_2$
الالومينا	٠,٢٤ - ٠,٠٣	$\text{Al}_2\text{O}_3$
اوکسید الحديديك	٠,١ - ٠,٠٢	$\text{Fe}_2\text{O}_3$
اوکسید الكلسيوم	٠,١٥ - ٠,٠٢	$\text{CaO}$
اوکسید المغنيسيوم	٠,٠٢ - ٠,٠١	$\text{MgO}$

وفيه نسب صغيرة من مركبات الصوديوم والبوتاسيوم لا تتعدي سبعة من مائة (٠٧) بالمائة كاكسيدهما . اما حجر الكلس المستخدم في الصناعة فان نسبة اوکسید الكلسيوم فيه تراوح بين واحد وخمسين واربعة وخمسين (٥٤ - ٥١) بالمائة . وتوجد ترسباته في موقع ابو صفية وفي الجدول رقم (٣) ادناء النسب غير الكلسية فيه :

## حجر الكلس

### النسبة المئوية

٤,٠	-	١,٢	MgO	اوكسيد المغنيسيوم
٠,٣٥	-	٠,١٠	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	الالومينا
		٠,١٥	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	اوكسيد الحديديك
٣,٠	-	١,٢		المواد غير الذائبة

ويحتوي الدولومايت المستخدم في الصناعة على النسب المدرجة في الجدول رقم (٤) أدناه وان ترسباته توجد في محافظة الانبار .

### الجدول - ٤ الدولومايت

### النسبة المئوية



١٩,٣	حد ادنى	MgO	اوكسيد المغنيسيوم
٢٩,٠	حد ادنى	CaO	اوكسيد الكلسيوم
٠,٥	حد اعلى	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	الالومينا
٠,١٥	حد اعلى	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	اوكسيد الحديديك
٤,٠	-	١,٤	المواد غير الذائبة

## العمليات الصناعية

تمزج الخامات بدقائق معينة . وتصهر في حوض في فرن صهر تسخن فيه بغازات احتراق وبحرارة مسترجعة ، ويصفى المنصهر وتشكل منه المنتجات الزجاجية ، وتختفي حرارتها حتى حدود التجمد . وترسل المشكلاط الى فرن روض فتراص بتسخين وتبريد ويزال الشد الناشيء فيها عن تمدد او تقلص او مؤثرات اخرى مما يتركه التشكيل والتبريد والانجماد فيها .

## التفاعلات الكيميائية


تفاعل مكونات مزيج الخامات فتتحول الى السيليكات . وان نسب تلك المكونات ليست محددة جزئيا في السيليكات الناتجة . واذا اخذنا زجاج النافذة مثلا فأنا نجد ان النسب الجزئية في تركيبه تكون بصورة تقريبية خمسة (٥) ثانٍ اوكسيد السيليكون الى واحد (١) اوكسيد الكلسيوم الى اثنين (٢) اوكسيد الصوديوم . ان من اول التفاعلات الكيميائية تكون سيليكات الكلسيوم كما في المعادلين التاليين :

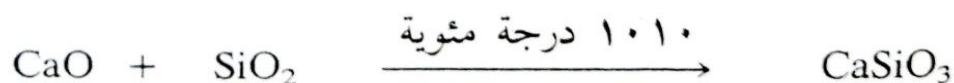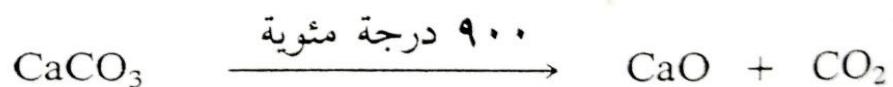

ولما كانت النسب الجزئية للسيليكات الناتجة عن التفاعلات غير محددة فان بالامكان التعبير عن تفاعلات رماد الصودا وحجر الكلس مع السيليكا على الصور التالية :



وإذا استخدمت الكبريتات مصدراً لـ أوكسيد الصوديوم كما سبق بيانه فاضيف الكاربون كان التفاعل على الصورة التالية :

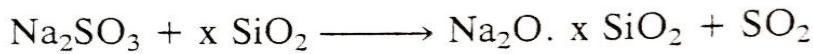

## زجاج الصودا الكلس السيليكا

وهو الزجاج الأكثر صنعاً واستعمالاً كما بينا ومنه يشكل زجاج النوافذ والصفائح والقناني والحاويات بصورة عامة وغيرها .

في الشكل رقم (١) التالي صورة مبسطة لمديات السيليكة وأنواع السيليكات التي تنشأ عن المكونات الثلاث أوكسيد الكلسيوم وأوكسيد الصوديوم والسيليكا ، في ظروف تفاعل متباعدة :

ويتبين من الشكل حدود تركيب زجاجي النوافذ والقناني من بين تركيبات زجاجية مختلفة ومتعددة مما يتكون بالتبريد السريع للمادة المنصهرة . على أن التبريد البطيء قد يؤدي كذلك إلى تبلور بعض المركبات السيليكة فيقضي على الحالة الزجاجية .

ان الزجاج في خارج حدود تركيب زجاجي النوافذ والقناني كما في الشكل اذا احتوى على نسبة أعلى من أوكسيد الصوديوم فازدادت بذلك قلوبيته فانه يذوب مع الزمن ذوباناً بطيئاً . واذا احتوى على نسبة أعلى من أوكسيد الكلسيوم فانه يكون عرضة لانخفاض زجاجيته او زوالها بالاستعمال . واذا احتوى على نسبة أعلى من

السيليكا فان منصهره يكون شديد اللزوجة لذلك يصعب صهره ثم تحويله بعد ذلك الى مختلف المنتجات .

ويقع في الزاوية السفلی من الشکل ١ - اعلاه تركيب الزجاج الثنائي المتكون من اوکسید الصوديوم والسيليكا وهو يعرف بالزجاج المائي او سيليكات الصوديوم . ويتراوح تركيبه بين احدى السيليكا  $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$  ورباعي السيليكا  $\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{SiO}_2$  وهو يذوب في الماء ، ويستخدم في المنظفات والمواد البناءية في الصابون وكمادة لاصقة في صناعة الورق . ويستخدم كذلك في حفظ البيض .

## الانجماد واللزوجة ونسب التركيب

ان مادة الزجاج المنصهرة درجة حرارة انجماد كالمواد الاخرى ، وهي كذلك درجة حرارة الانصهار . على ان الزجاج مختلف عن تلك المواد في انه يمر في درجة حرارة انجماد من غير ان ينجمد .

ان الزجاج بمختلف تركيباته يصهر في درجات حرارة اعلى من درجة انصهاره ، الا انه يحول الى منتجاته في درجة حرارة اقل من درجة انجماده ، لذلك وجب ان يكون ذا لزوجة تمكن من تحويله من غير ان تتبلور مادته . ان الخاصة المميزة لمادة الزجاج هي ان منصهرها لا يتبلور بالتبريد بعد التشكيل او يفقد تزوجه .

ان الصفات التي تناولنا في الصهر والتشكيل وان خصائص الزجاج المطلوبة في الانواع المصنوعة من ثلاثة اوکسید الصوديوم واوكسيد الكلسيوم والسيليكا في الدرجة الاولى ، ومنها خصيصتا الانصهار بدرجة حرارة معتدلة اولا ، ولزوجة تحول دون فقدان التزوج فتمكن من تشكيل المنتجات في درجات حرارة معتدلة ثانيا - هذا الصفات استوفيت بتركيب من سبعين الى اربعة وسبعين ( ٧٤ - ٧٠ ) بالمائة سيليكا ومن عشرة الى ثلاثة عشر ( ١٣ - ١٠ ) بالمائة اوکسيد الكلسيوم ومن ثلاثة عشر الى ستة عشر ( ١٦ - ١٣ ) بالمائة من اوکسید الصوديوم كما سبق ان أوضحنا في فقرة سابقة .

## تحضير الخام الزجاجي

ترسل الخامات الى فرن الصهر على شكل مسحوق ، وهي تسحق الى دقات معينة تساعد على الاصطهار . وتفاوت الدقات الى حد ما باختلاف المادة . فالرمل مثلا في بعض الانتاج يسحق الى خصاصية عشرين الى مائة ( ٢٠ - ١٠٠ ) او بマイكرون الى دقة ثلاثمائة ( ٣٠٠ ) مايكرون بنسبة ثمانية وثلاثين ونصف ( ٣٨,٥ ) بالمائة ، ودقة مائتين واثني عشر ( ٢١٢ ) مايكرون بنسبة خمسة وعشرين وستة اعشار ( ٢٥,٦ ) بالمائة ودقة مائة وخمسين ( ١٥٠ ) مايكرون بنسبة سبعة عشر ونصف ( ١٧,٥ ) بالمائة . ثم يغسل الرمل لازالة المواد العضوية والصلصال وفصل الدقات الاقل خصاصية ثم يجفف .

ويُسحق حجر الكلس الى دقة ثلاثة وستين ( ٦٣ ) مايكرون او اقل بنسبة اربعين وخمسين ( ٥٣ ) بالمائة ، والى دقة ثلاثمائة الى مائة وخمسين ( ٣٠٠ - ١٥٠ ) مايكرون بنسبة ثمانية وعشرين وتسعة اعشار ( ٢٨,٩ ) بالمائة . وتطحن حجارة الكلس والدولومايت في مشروع زجاج الرمادي في مطحنة كرات وتنخل الى الدقات المطلوبة . وفي مزيج خام الزجاج البصري يستخدم الكلس المرسب لنعمته . ويرد رمادا الصودا على شكل مسحوق ولا تزيد نسبة كلوريدا الصوديوم فيه على النصف بالمائة . اما كبريتات الصوديوم فانها تسحق الى دقة ثلاثة وستين مايكرون او اقل بنسبة خمسة وخمسين ( ٥٥ ) بالمائة ، والى دقة مائة وخمسين الى مائة مايكرون وستة مايكرونات ( ١٥٠ - ١٠٦ ) بنسبة اثنين واربعين ( ٤٢ ) بالمائة . ذلك انها تتحول الى الكبريتيت بوجود الكاربون فتعطي غاز ثاني اوكسيد الكبريت وتساعد على نزع الفقاعات من المنصهر وعلى زوال الزبد .

## الصهر

توزن المواد التي يتكون منها مزيج الصهر وتوضع في حوض الصهر . وهي تنصهر

بالتدريج وتتصاعد الغازات الناتجة عن التفاعلات ومنها ثاني أوكسيد الكاربون وثاني أوكسيد الكبريت . ويندو سطح الكتلة بلون أبيض . ويكون الزجاج في نهاية الثالث الأول من الحوض ويزول اللون الأبيض . وفي حوالي منتصف الحوض تكون درجة الحرارة قد بلغت أقصاها أي في حدود ألفين وسبعمائة (٢٧٠٠) فهرانهايت .

ان حرارة الزجاج المنصهر تؤدي الى تآكل الطابوق الذي يبني به الفرن . والطابوق المستخدم في بناء الفرن على أنواع ، فمنه ما كان طابوقا سيليكيما ويبني به عادة سقف الفرن . ومنه ما كان طابوقا ناريا تقام به جدران الحوض فوق مستوى الزجاج المنصهر . ومنه طابوق من صلصال ناري يقاوم التآكل يبني به الحوض الى مستوى الزجاج المنصهر ، ذلك أنه في تماس دائم بالزجاج المنصهر . وتبرد جدران الحوض بالماء للتقليل من التآكل .

ان من أفران الصهر ما كان الصهر فيها مستمرا و منها ما كان الصهر بالوجبة .

## مسترجم الحرارة

ان حرارة غازات الاحتراق في فرن الزجاج تسترجع بعد مرور الغازات في الحوض . والمسترجم غرفة تنتص فيها الحرارة من الغازات الخارجة من الحوض . وتصل درجة حرارة الغازات الواردة الى المسترجم من الحوض ألفين وثمانمائة (٢٨٠٠) فهرانهايت ، وتكون في موضع خروجها من المسترجم ألف ومائتان (١٤٠٠) فهرانهايت .

ويدخل هواء الاحتراق الى موضع الصهر عن طريق مسترجم أول ترتفع فيه درجة حرارة الهواء قبل احتراق الوقود فوق المنصهر وتصل الدرجة الى حوالي ألفين ومائتين (٢٢٠٠) فهرانهايت . وبعد دقائق ، واد تهبط درجة حرارة المسترجم ، ينعكس اتجاه الهواء الى مسترجم ثان ، وتدخل المسترجم الأول غازات الاحتراق من حوض الصهر فيكتسب الحرارة مرة ثانية .

ويمكن هذا الاسترجاع من رفع درجات حرارة الغازات الناتجة عن الاحتراق في حوض الصهر .

## التصفية

يتجه المنصهر ببطء الى نهاية الحوض حيث تم تصفيته ويتجانس وتزول الفقاعات . ويبدو آخر الفقاعات على شكل خط منها في موضع عبور الزجاج الى أجهزة السحب والتشكيل . وتكون درجة حرارة المنصهر حوالي ألف وثمانمائة وستين (١٨٦٠) فهرانهايت في موضع أجهزة السحب والتشكيل .  
ان الفقاعات في مراحل الصهر الأولى تكون كبيرة الحجم ثم تصبح مع استمرار الصهر صغيرة الحجم وأكثر عددا . وتعيق الزوجة وصول الفقاعات الى سطح المنصهر . ولا يعتبر الصهر كاملا الا بعد زوال الفقاعات .

## التشكيل Forming

في تشكيل زجاج النافذة مثلا بطريقة فوركولت (Fourcault) تسحب الصفيحة بأداة مصنوعة من الصلصال تنزل في الزجاج المنصهر ببطء الى عمق معين ، وفي الأداة فتحة طولية ترتفع حافتها الى سنتيمتر واحد أو سنتيمترتين ، وينفذ فيها المنصهر بفعل ارتفاع مستوى عن الفتحة ، فيصعد على شكل صفيحة وتنخفض حرارته ويقرب من التجمد . ان طول الفتحة أربعة الى ستة أقدام وهي من صلصال ناري ذي درجة انصهار عالية تقرب من ثلاثة آلاف وخمسمائة (٣٥٠٠) فهرانهايت .

تسحب الصفيحة ببكرات طوها كطول الفتحة وبسرعة مساوية تماما لسرعة نفوذ المنصهر في الفتحة ، فيحال بذلك دون انخفاض عرض الصفيحة المسحوبة بفعل

الشد السطحي . أما سمك الصفيحة فيتناسب مع سرعة السحب ، وهي للصفيحة الرقيقة التي عرضها ثمانون (٨٠) إنجا مثلاً ثمانية وأربعون (٤٨) إنجا في الدقيقة .

تسحب الصفيحة بصورة عمودية وترسل الى فرن الروض . ويتناوب السمك مع حرارة التشكيل وسرعة السحب فكلما كانت الحرارة أعلى كانت الصفيحة أرق . كذلك يتناوب السمك مع عمق أداة السحب ، فالسحب من العمق يعطي صفيحة أكثر سمكاً ، كما يتناوب مع سرعة التبريد ، ويزداد السمك مع السرعة . وتشكيل القنية عبارة عن صب الزجاج المنصهر في قوالب . وهناك أنواع من الأجهزة يجري فيها تشكيل القنائي بالصب ، منها جهاز التشكيل بالامتصاص ، وفيه يتتص المنصهر ب قالب امتصاص من حوض دوار ، وتتشنى الماصة عن الحوض وينفصل قالب الامتصاص وتبقى كتلة المنصهر عالقة . ثم يضمها قالب تشكيل ويدفع المنصهر هواء مضغوط الى جدران القالب ، وتبقى القنية فيه حتى ترد كتلة تالية . ويجري ذلك بطريقة ذاتية ، وقد يبلغ انتاج القالب الواحد ستين (٦٠) قنية في الدقيقة .

ويجري تحسن باستمرار في وسائل التشكيل تؤدي الى زيادة استواء الصفائح والحاوبيات وخلوها من التموجات .

## الروض Annealing

يزال الشد والجهد والتوتر في الزجاج مما قد ينتج عن التبريد السريع أو عن التشكيل أو عن تمدد أو تقلص في عمليات أخرى . وازالة ذلك تعرف بالروض . والزجاج يكون عرضة للتكسر بأقل صدمة اذا بقيت في تشكيله نقاط من ذلك الشد والتوتر .

يجري الروض في نفق يدفع فيه الزجاج بعد التشكيل ويُسخن بالدرج حتى